

فہرست

باب اول

	☆ تعارف
1.1	عملی خاکہ
1.2	برقی ملیع کاری کا تعارف
1.2.1	دھاتی پاش کے لیے ضروری شرائط
1.3	زیور کی برقی ملیع کاری
1.3.1	استعمال ہونے والی دھاتوں کی اقسام
1.4	برقی ملیع کاری کا ساز و سامان
1.3.2	برقی ملیع کاری کو متاثر کرنے والے عوامل
1.5	برق پاشی کے بنیادی حسابات
1.4.1	تہ چڑھانے کا تناسب
1.4.2	پاش کی اوسمی موتانی
1.6	اضافی عاملین کا کردار
1.7	عمومی عملی طریقہ کار

باب دوم

	☆ صحت اور صفائی
2.1	تعارف
2.1.1	قانون کیا ہے
2.1.2	خطروں اور اس کی اقسام
2.1.3	صحت کو درپیش ممکنہ خطرات
2.2	صحت اور حفاظت کے کیمی رہنمایاں اصول
2.2.1	ملازمین کی تربیت کے ذریعے غیر محفوظ طریقوں کو کم کرنا

2.2.2 بہتر گرانی آگ کے خطرے کو روکتی ہے

2.2.3 ملیع کاری کی دکان پر خطرے کو کم کرنا

2.2.4 خارجی راستہ اور اس پر نشانات لگانا

2.2.5 پیشہ و رانہ شور کا سامنا

2.2.6 ذاتی حفاظتی سامان کا استعمال

2.2.7 ابتدائی طبی امداد کے سامان کا انتظام

2.2.8 آگ سے حفاظت کے آلات اور تربیت

2.2.9 مشین گارڈ کا درست ہونا

2.3 کیمیائی خطرات اور ان پر قابو پانے کے اقدامات

2.4 کیمیائی فاضل مادوں کو حفاظت سے ٹھکانے لگانا

2.4.1 اثرات زائل کرنے کا عمومی طریقہ کار

2.4.2 تیزاب کو بے اثر کرنا

2.4.3 اساس کو بے اثر کرنا

2.4.4 سامانہ ٹکڑے کو بے اثر کرنا اور ٹھکانے لگانا

باب سوم

پیشگی تیاری ☆

تعارف 3.1

اوزار اور ساز و سامان 3.2

ٹمبک کے ذریعے صفائی 3.3

عملی طریقہ کار 3.3.1

مسائل اور ان کا حل 3.3.2

الکلائن / محلول کے ذریعے صفائی 3.4

ترکیب سازی اور عملی تقاضے 3.4.1

3.5	برق پاشی کے ذریعے صفائی
3.5.1	عملی طریقہ کاری
3.5.2	ترکیب سازی اور عملی تقاضے
3.5.3	مسائل اور ان کا حل
3.6	بالاصوتی صفائی
3.6.1	عملی طریقہ کاری
3.6.2	مسائل اور ان کا حل
3.7	تیزاب کے ذریعے صفائی
3.8	برقی ملمع کاری
3.9	جاری صفائی کے عمل کی ڈائیگرام
3.10	حتیٰ آزمائشی نتائج
3.11	صفائی کی آزمائشیں
3.11.1	آنکھ بطور تجربیاتی آلہ
3.11.2	پانی کے وقفے
3.11.3	صفائی یا سفید دستانے کی آزمائش
	باب چہارم
	☆ برقی ملمع کاری
4.1	تعارف
4.2	آلات اور سازو سامان
4.3	عملی طریقہ کاری
4.4	تانبے کی ملمع کاری
4.4.1	سائنساٹ کاپر کی ملمع کاری
4.4.2	تیزابی کاپر کی ملمع کاری

4.4.2.1 ترکیب سازی اور عملی اصول

4.4.2.2 مخلول بنانے کے عملی اقدامات

4.4.2.3 مسائل اور ان کا حل

4.5 نکل کی ملمع کاری

نکل کی ملمع کاری کی تراکیب

4.5.1 ترکیب سازی اور عملی اصول

4.5.2 مخلول بنانے کا عمل

4.5.3 مسائل کا حل

4.6 چاندی کی ملمع کاری

4.7 سونے کی ملمع کاری

4.7.1 سونے کو تحلیل کرنے کا عمل

4.7.2 عملی عوامل

4.7.3 مسائل اور ان کا حل

4.8 ملمع کاری کے بعد

4.9 برقی ملمع کاری کے مرافق کی ترتیب

4.11 گنگرانی اور برقی ملمع کاری کے پلانٹ کا کنڑوں

باب پنجم

5.1 پاکش شدہ اشیا کے معیار کی آزمائش

باب اول

تعارف


1.1 عملی خاکہ:

اس منصوبے کا بنیادی مقصد عالمی سطح پر قابل قبول معیاروں کے مطابق زیورات کی بر قی ملعم کاری کی مقامی صنعت کی مدد کرنا ہے۔ مقامی ہنرمندوں اور چھوٹے پیمانے کے صنعت کار ملعم کاری کے کم معیاری ہونے، عالمی طریقوں سے اگاہی میں کمی اور نکل الرحمی کی شکایت کرتے ہیں، ان کے مطابق مقامی سطح پر پالش شدہ اشیاء عالمی منڈی کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ مارکیٹ میں چینی زیورات کی بھرمارنے اس مسئلے کو اور بھی گھبیبر بنادیا ہے۔ کیونکہ اس نے مقامی ہنرمندوں کے کاروبار کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ اس منصوبے میں ہمارا ارادہ تھا کہ پاکستان کی مقامی زیورات کی صنعت کے لیے ایسی تجربہ گاہ قائم کی جائے جس میں جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے بر قی ملعم کاری کا مظاہرہ ہو۔ دو تجربہ گاہوں کی تجویز تھی۔ پہلی کو بر قی ملعم کاری کے لیے وقف کیا گیا جس میں عملی طریقے (ملعم کاری کے محلوں، مرکب اور بنیادی اصولوں) پر توجہ مرکوز کی گئی۔ دوسری تجربہ گاہ خواص کی تفصیل کے حوالے سے ہے جو پالش شدہ سطحیوں کے معیار اور مقدار کے تعین پر توجہ کرے گی۔ لیبارٹری کی سطح پر تجربات کیے گئے ہیں۔ ان تجربات کے نتیجے میں تجویز کردہ بہترین عملی طریقہ صنعتی سطح پر اختیار کیا جاسکتا ہے۔

بر قی ملعم کاری کے دوران پالش کے عمل میں بہت سارے متغیرات کا فرماہوتے ہیں۔ جو نظام کو ایک غیر فعال نظام میں بد لئے کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بر قی ملعم کاری کے نظام کی ہموار کار کردگی کے لیے محلوں کی خصوصیات اور ان پر کنڑوں کو سمجھنا اہم ہے۔ مقامی صنعت کاروں کی طرف سے اختیار کیے گئے طریقوں کی نشاندہی کے لیے، عالمی معیاروں کے ساتھ ان کا موازنہ کرنے کے لیے متعلقہ مقامات کے کئی دوروں کا بھی اہتمام کیا گیا اور یہ تجویز کیا گیا کہ اساسی دھات (زیریں سطح) پر مختصر بر قی ملعم کاری کا عمل زیادہ کار آمد ہے اور پالش کی عمدہ تھہ فراہم کرتا ہے۔

بر قی ملعم کاری ایسا عمل ہے جس میں متنوع اقدامات شامل ہیں۔ پیشگی تیاری سے لے کر کام کی تکمیل اور اس کے بعد کے ہر مرحلے کو ہم نے بہترین حالت میں پہنچایا ہے۔ جس میں خواص کی تعمیر اور آزمائش کا عمل بھی شامل ہے۔ ان طریقوں سے مقامی صنعت کو تربیتی و رکشاپ اور تربیتی کتابچے (مینویل) کے ذریعے اگاہ کیا جائے گا۔

خنقر آمنصوبے کا رنکاز بنیادی طور پر طریقہ کار کی بہتری، پیشگی تیاری اور بر قی ملعم کاری کے لیے خواص کی تعمیر پر

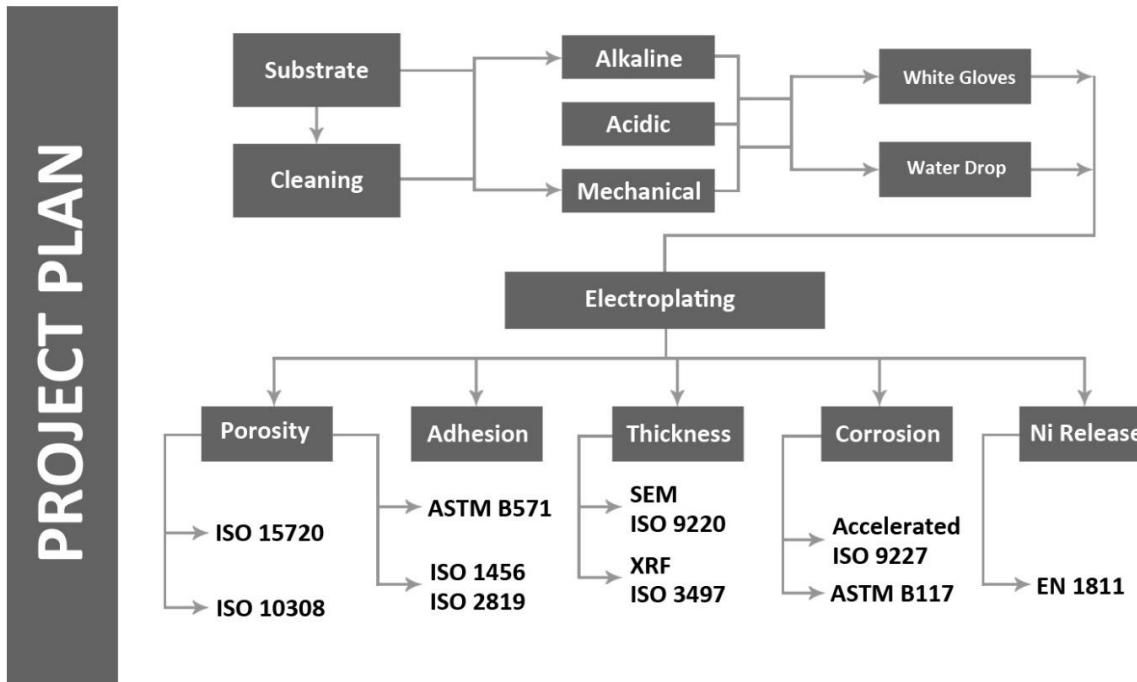

شکل 1.1 پروجیکٹ کی منصوبہ بندی کی سسیم

1.2 برقی ملمع کاری کا تعارف:

برقی ملمع کاری جعل سازوں کو اجازت دیتی ہے کہ وہ زیادہ مقدار میں سستی دھاتیں جیسے کہ سسیہ، پتیل، تانبایا زنک استعمال کریں اور پھر سطح پر ظاہری شکل کو بہتر بنانے کے لیے، گلنے سے بچانے کے لیے یا اساسی دھات میں دوسرا خصوصیات پیدا کرنے کے لیے مختلف دھاتوں کا استعمال کریں۔ زیریں سطح دھات بھی ہو سکتی ہے اور پلاسٹک بھی۔ پلاسٹک کی صورت میں پہلی سطح کو پاپش کے استعمال کرنے کے لیے سازگار بنایا جاتا ہے۔

بعض اوقات ملمع کاری کا عمل محض آرائشی مقاصد کے لیے ہوتا ہے۔ جہاں روڈیم (rhodium) یا سونے کی ایک باریک تہ استعمال کی جاتی ہے تاکہ اس کی خوبصورتی صارف کو اپنی طرف راغب کر سکے۔ برقی ملمع کاری کا عمل بڑے پیمانے پر متنوع چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ائر کرافٹ (aircraft)، الیکٹرونکس، زیورات اور موڑ کاڑیوں میں۔ برقی ملمع کاری کا عمل برق پاپش سیل پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں زیریں سطح (اساسی دھات) پر منفی چارج ڈالا جاتا ہے۔ اور اسے محلول میں ڈبوایا جاتا ہے جس میں موجود دھاتی نمک ثابت طور پر چارج شدہ دھاتی آئنز (ions) کا حامل

ہوتا ہے۔ دونوں دھاتیں مثبت اور منفی چارج کی وجہ سے ایک دوسرے کی طرف راغب ہوتی ہیں۔
برقی ملمع کاری میں درج ذیل مقاصد شامل ہیں۔

- 1 جمالیاتی کشش
- 2 حفاظت یا گنے سے بچانے کے لیے
- 3 اعلیٰ ترین سطح یا خواص کی تشکیل

1.2.1 دھاتی پالش کے تقاضے:

پائیدار اور معیاری نتائج کے حصول کے لیے، برقی ملمع کاری کے درج ذیل تقاضے ہیں۔

- 1 مسام داری کو کم کرنا یا ختم کرنا
- 2 اساسی دھات پر اچھی طرح چکنے کی صلاحیت کا ہونا
- 3 یکساں موٹائی
- 4 زیادہ گلنے کے عمل میں مزاحم ہونا
- 5 اتنی باریک جتنی کہ ممکن ہو
- 6 بہت زیادہ مضبوطی اور سختی
- 7 قابلِ اطمینان لچک
- 8 پالش کا شکست و ریخت میں مزاحم ہونا
- 9 رگڑ کی قدر کو کم کرنا

1.3 زیورات کی برقی ملمع کاری:

زیورات کی برقی ملمع کاری کی عام وجہ جمالیات ہے۔ برقی ملمع کاری خاص طور پر رنگوں کے امترانج کو متوازن کرتے ہوئے زیورات کی ظاہری شکل کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے۔ یہ ایسے زیور کے لیے خاص نہیں ہے جو تمام کا تمام بے جوڑ رنگوں پر مبنی ہو۔ خالص ترین دھات اور حتیٰ کہ کچھ مرکب دھاتوں پر بھی برقی ملمع کاری کے ذریعے پالش کرنا ممکن ہے۔

برقی ملمع کاری کا عمل اختیار کرنا نسبتاً تیز رفتار اور آسان ہے۔ اور اس میں ساز و سامان پر بڑی سرمایہ کاری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ کام سادہ آلات کے ساتھ موثر انداز میں ہو سکتا ہے۔

- مکمل خالص سونے کے زیورات پر سونے کے ساتھ برقی ملمع کاری کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔
- 1 20 قیاط خالص سونے کے زیورات کی ملمع کاری سے گہرا سونے کا رنگ شامل کرنا۔
 - 2 زیادہ یکساں رنگ دینے کے لیے، ترکیبی اجزاء اور ٹانکوں کے جوڑوں کے رنگ میں فرق کو چھپانے کے لیے خالص سونے سے برقی ملمع کاری کرنا۔
 - 3 سونے چیسی شکل حاصل کرنے کے لیے جیسے کہ فینشی زیور اور سونے کا پانی چڑھا ہوا سلوو، اساسی دھات یا سلوو کے زیور پر سونے کے ساتھ برقی ملمع کاری کرنا۔
 - 4 مختلف مطلوبہ رنگ دینے کے لیے برقی ملمع کاری کرنا۔ متنوع رنگوں کا سلسلہ سونے کو کسی دوسری دھات کے ساتھ استعمال کرنے سے حاصل ہو سکتا ہے۔
 - 5 سطح کی خرابیاں چھپانے کے لیے یا خواص کو بہتر بنانے کے لیے برقی ملمع کاری کرنا۔ اس کے علاوہ سونے کی ملمع کاری کے دیگر فوائد بھی ہیں۔
 - 6 رنگ کی یکساں تہہ جمانے، چمک کی ایک اور تہہ کا اضافہ کرنے اور حفاظت کے لیے زیور پر برقی ملمع کاری کرنا۔
 - 7 یہ زیور کی پائیداری کو بڑھانے میں بھی مدد دیتی ہے۔ اس طریقے سے وقت گزرنے کے ساتھ زیورات کے رنگ خراب ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔

1.3.1 استعمال ہونے والی دھاتوں کی اقسام:

ستے پیٹل سے لے کر دوسری مہنگی دھاتوں تک کسی بھی چیز سے زیورات بنائے جاسکتے ہیں۔ ان دھاتوں میں سے ہر ایک کی اپنی خوبیاں اور خامیاں ہیں۔ اور اس سے پالش سے پہلے زیورات میں استعمال ہونے والی دھاتوں کے متعلق آگاہی ملتی ہے۔ دھاتوں میں سے کچھ کو ان کی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ ذیل کے ٹیبل میں درج کیا جاتا ہے۔

دھات	خوبیاں	خامیاں
کاپر	کم حساس، کم نقصان دہ	پالش مکمل خراب ہونے کی صورت میں، خالص کا پر خراب ہو جائے گا۔
ایلو مینیم	مزاحم، رنگے میں آسان نرم، سستا اور وافر	ٹانکا ٹانکا نے میں مشکل
سیسہ		اعصابی نظام اور صحت کے لیے نقصان دہ
ٹن		گلنے کے عمل کو روکتا ہے

نقسان دہ، الرجک جمالیاتی طور پر زیادہ خوشنگوار نہیں ہے	ستا گلنے کے عمل میں مزاحم	نکل زنک
---	------------------------------	------------

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

خامیاں	خوبیاں	مرکب دھاتیں
<p>سائزرنگ اختیار کر سکتا ہے نرم ہونے کی وجہ سے چب اور خراشیں پڑ سکتی ہیں۔</p> <p>نقسان دہ دھاتوں جیسے نکل اور سیسہ کی کچھ خصوصیات رکھتا۔ خراب ہو جاتا ہے۔</p> <p>با قاعدہ صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔</p>	<p>ستا، گلنے کے عمل کو روکتا ہے موڑنے اور ڈھالنے میں آسان پائیدار</p> <p>مضبوط، داغ نہیں پڑتے اور خراب بھی نہیں ہوتا</p>	<p>(CU & ZN) (SN, SB, CU)</p> <p>کانی</p> <p>سر جیکل سٹیل</p>

1.4 برقی ملمع کاری کا سامان:

برقی ملمع کاری کے عمل میں دھاتی ذرات کو تحلیل کر کے اسے محلول میں تبدیل کرنے اور زیریں دھات کی سطح پر پاش کرنے کے لیے برقی روکا استعمال کیا جاتا ہے۔ برقی ملمع کاری کا عمل چار بنیادی اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے جیسا کہ تصویر نمبر 2 میں دکھایا گیا ہے۔

اینود:

اینود شبت چارج کا حامل الیکٹرود ہوتا ہے یہ ایک ایسی دھات ہے جو کہ برقی ملمع کاری میں زیریں سطح کو پاش کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بعض اوقات غیر فعال اینود استعمال کیے جاتے ہیں اور دھاتی آنسز برق پاش محلول میں موجود ہوتے ہیں۔

کیتوڈ:


پاش کے عمل میں کیتوڈ وہ حصہ ہے جس کو پاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ (یہ ایک ایسی دھات ہوتی ہے جو منفی چارج کے حامل الیکٹرود کا کام کرتی ہے)۔

محلول:

برقی ملچ کاری کا دو عمل (reaction) برق پاش محلول میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ یہ محلول ایک یادو دھاتی نمک بعض اوقات کچھ نامیانی عنصر کا حامل ہوتا ہے۔

ذریعہ قوت:

تو انائی کے ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے برقی روک سرکٹ میں داخل کرنے کے لیے برقی روکے بہاؤ کو درست رکھنے والے آلے (rectifier) کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو انائی کا ذریعہ اینوڈ اور کیتھوڈ میں برقی روک داخل کرتا ہے۔ یہ یاد رکھا جائے کہ سرکٹ میں برداشت برقی روک مہیا کی جاتی ہے۔

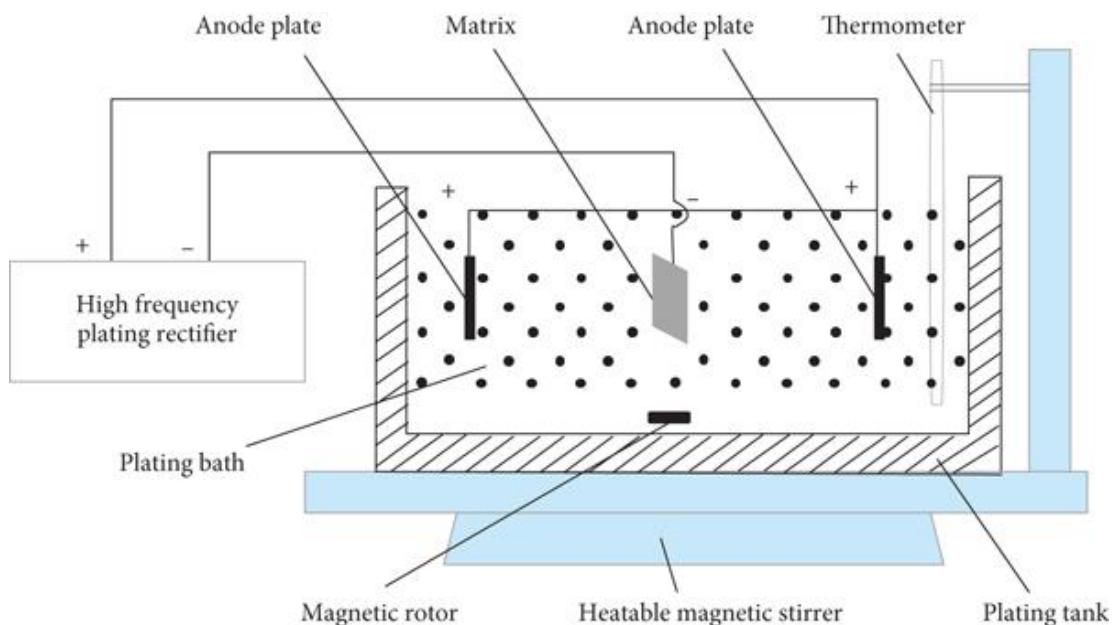

شکل 2.1 برقی ملچ کاری کے سیٹ اپ کا تصویری خاکہ

1.3.2 برقی ملچ کاری کو متاثر کرنے والے عوامل:

ملچ کاری کے معیار کو درج ذیل تین عناصر متاثر کر سکتے ہیں۔

محلول کی نوعیت:

درجہ حرارت، پی ایچ (PH) کا درجہ اور محلول میں کیمیائی مادوں کا مرکب اس بات پر اثر انداز ہوتا ہے کہ برقی

ملعکاری کا عمل کس قدر موثر ہے۔

اجزا کا تعین (کیتھوڈ اور اینوڈ کی نسبت):

اینوڈ اور کیتھوڈ کے درمیان فاصلہ اور الیکٹریٹی سطح کارقبہ، حل شدہ دھاتی آئنزو جو حرکت کے لیے ضروری ہوتے ہیں، زیریں سطح پر دھاتی آئنزو کو پھیلانے کی صلاحیت کو متاثر کریں گے۔ کیتھوڈ کی نسبت سے اینوڈ کا تعین اہم ہے۔

برقی رو:

و لٹچ یا برقی رو کی کشافت اور برقی رو کے استعمال کا درانیہ برقی ملعکاری کے عمل میں کارکردگی کو بہتر بنانے میں کردار ادا کرتا ہے۔

1.5 برق پاشی کے بنیادی حسابات

1.4.1 ملعکاری کی شرح:

فراڈے کے قانون کے مطابق وہ دھات جو زیریں سطح (کیتھوڈ) پر پالش کے لیے استعمال ہوتی ہے اُس کی مقدار کا تعین محلول میں سے گزاری جانے والی برقی رو کی مقدار اور اس کے دورانیے سے ہوتا ہے۔ یہ تیاس کیا جاتا ہے کہ تہہ جمانے یا ایک گرام کے برابر دھات کو پگھلانے کے لیے برقی رو کی مطلوبہ مقدار مستقل رہتی ہے۔ اور اُس کی قدر 96.500 گرام کو لمبوز (ایپرس فن سینڈ)، فراڈے کا مستقل، یا 26.798 ایپرس فن ساعت ہے۔ ان تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے یہ دیکھا گیا ہے کہ کیتھوڈ پر لگائی گئی نکل کی تہہ کی موٹائی اور اینوڈ پر سے تخلیل شدہ مقدار کا حساب درج ذیل مساوات سے لگایا جاسکتا ہے۔

$$W = 1.0951 * t \text{ (For nickel)}$$

اس مساوات میں W کیتھوڈ پر چڑھائی گئی نکل کی تہہ کا وزن ہے (یا اینوڈ پر سے جو تخلیل ہوا)، I وہ برقی رو ہے جو محلول میں سے ایپرس میں گزاری جاتی ہے۔ اور t وہ وقت ہے جس میں برقی رو گزرتی ہے۔ یہ فرض کرتا ہے کہ تمام برقی رو برقی ملعکاری کے عمل کے دوران موثر طور پر استعمال ہوتی ہے۔

مساوات میں عصر 1.095 کا حساب فراڈے کی مساوات سے لگایا جاتا ہے۔ نکل کا ایٹھی وزن 58.71 ہے اور ویلا لنسی +2 ہے اگر مساوی وزن 29.34 ہو۔ اسی لیے 26.798 ایپرس ساعت 29.34 گرام نکل پالش کرے گایا تخلیل کرے گا۔ یا پھر یہ مقدار 1.095 گرام ایپرس ساعت ہے۔ یہ دیکھنا ہو گا کہ برقی رو کی کارکردگی سو فیصد (100%) فرض کی گئی ہے۔ دوسری دھاتوں کے حوالے سے بھی پالش کا وزن مانپا جاسکتا ہے۔

1.4.2 پالش کی اوسط موٹائی۔

پالش کی اوسط موٹائی کا حساب پالش کے وزن (گرام) کو نکل کی کثافت (gcm⁻³) 8.902 سے ضرب دے کر مائیکرو میٹر میں جانے والی سطح کے حاصل ضرب سے تقسیم کر کے لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد 100 سے ضرب دے کر مائیکرو میٹر میں موٹائی حاصل ہو جاتی ہے۔

مزید براں اوسط موٹائی براہ راست بر قی رو اور وقت سے اس مساوات کی مدد سے مانپی جاسکتی ہے۔

$$\frac{T(i) = 12.294 \text{ lt}}{A}$$

اس مساوات میں T اوسط موٹائی (um) ہے اور A وہ علاقہ ہے جس کو پالش کرنا ہے۔ I بر قی رو ہے جو محلول میں سے گزرتی ہے اور Z بر قی رو گزرنے کا دورانیہ ہے۔

یہ یاد رکھا جائے کہ بر قی رو کی 100% کارکردگی فرض کی گئی ہے۔

بر قی رو کی پالش کی جانے والی سطح سے نسبت بر قی رو کی کثافت کھلاتی ہے۔ یہ نسبت I/A ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ اوسط موٹائی بر قی رو کی کثافت اور دورانیہ پر منحصر ہے۔ جبکہ نکل کا وزن جو پالش کیا گیا ہے (یا جو تخلیل ہوا ہے) بر قی رو اور وقت پر انحصار کرتا ہے۔ بر قی رو کی کثافت کا اظہار ایکپر 2 dm میں ہوتا ہے۔

1.6 اضافی عوامل کا کردار:

بر قی ملخ کاری میں چمک پیدا کرنے والے ایسے محلول جن کا استعمال آسان ہو عام ہیں۔ یہ چمک بڑھانے والے عوامل پالش کو چمکدار اور پائیدار بناتے ہیں، یا ہفاظتی تہہ مہیا کرتے ہیں اور ان کے بعد مزید تہہ یا پالش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان اضافی عوامل کا کردار ذیل میں دیا جاتا ہے۔

بارکش (Carriers):

یہ عام طور پر سلفر کے حامل خوشبو دار نامیاتی مرکبات ہوتے ہیں۔ (مہم طور پر ان کو بعض اوقات اوّلین درجے کی چمک پیدا کرنے والے، ثانوی عوامل یا کنٹرول کرنے والے عوامل سمجھا جاتا ہے) بنیزین سلفونک ایڈ، 6.3.1، 6.3.2 سلفونک ایڈ (سوڈیم سالٹ)، پی۔ ٹولین سلفونناسائیڈ، سیکرین اور ایلیل سلفونک ایڈ اس کی مثالیں ہیں۔ بارکشوں کا بنیادی کام دانے دار ساخت کو ہموار بنانا اور اضافی عوامل کے بغیر بننے والے محللوں کے مقابلے میں کچھ اضافی چمک مہیا کرنا

ہے۔ بہت سے بارکش جیسے کہ سیکرین، دباؤ کرنے والی خصوصیات بھی رکھتے ہیں۔ یہ بارکش پالش میں سلفر شامل کرتے ہیں اور اس شامل کیے گئے سلفر کے اثر کو نیچے آرائشی ملیع کاری کے تحت بیان کیا گیا ہے۔

چمک خیز عناصر (Brighteners):

بارکشوں کے امتراج کے ساتھ چمک پیدا کرنے والے عناصر جو پالش کرتے ہیں اس میں بر قی روکی کثافت کے وسیع دائرے پر چمک اور ہموار پن کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ (ان کو ثانوی سطح کے چمک پیدا کرنے والے بنیادی عوامل اور ہموار کرنے والے عوامل بھی کہا جاتا ہے۔) ان مرکبات میں فارمل ڈی ہائیڈ کلورل ہارینڈریٹ، او۔ سلفوبینزل ڈی ہائیڈ، ایلیل سلفونک ایسٹ، 2۔ بو تین۔ 1، 4 ڈیول تھائیو یور یا، کمرین اور بہت سے دوسرے شامل ہیں۔ چمک خیز عناصر عام طور پر بہت کم ارتکاز پر موجود ہوتے ہیں اور برق پاشی میں صرف ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے انہیں باقاعدہ بنیادوں پر دوبارہ استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ مطلوبہ چمک برقرار رہے۔

معاون چمک خیز عناصر (Auxiliary Brighteners):

یہ عام طور پر بارکش اور چمک خیز عناصر سے قابل حصول چمک کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یا پھر انہیں پالش کو پتلا کرنے والے مائع میں چمک پیدا کرنے اور ہموار پن بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جو مرکبات استعمال کیے جاتے ہیں ان میں سوڈیم، ایلیل سلفونیٹ، 2۔ بو تین۔ 1، 4 ڈی اول اور سلفوبینٹین جیسا کہ پائی ریڈ نیم پر اپیل سلفونیٹ شامل ہیں۔ دھاتیں جیسا کہ زنک، کوبالت اور کاڈمیم بھی معاون چمک خیز عناصر کے طور پر کام کرتی ہیں۔ لیکن یہ آج کل عام سطح پر استعمال نہیں ہوتے۔

شگافوں کو روکنے والے عوامل (Anti-Pitting Agents):

ہائیڈروجن گیس سے پیدا ہونے والے مُبلے اگر سطح سے چپک جائیں تو وہ شگاف ڈالنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ ان عوامل کا کردار محلوں کی سختی کو کم کرنا اور ان بُلبلوں کو خارج کرنا ہے۔ سطح کو فعال بنانے والے مادے جیسے کہ سوڈیم لاریل سلفیٹ عام طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔

1.7 عمومی عملی طریقہ کار:

- ذاتی صحت اور حفاظتی ہدایت نامہ پر عمل کریں۔
- بر قی ملیع کاری کا سامان اور آلات سیٹ کریں۔

- 3 صفائی کے لیے اور برقی ملٹھ کاری کے لیے مملوں تیار کریں۔
- 4 شے کی سطح کے معیار کا اندازہ لگائیں۔
- 5 پالش سے پہلے کے مراحل کو سرانجام دیں۔
- 6 پالش کے بعد کے افعال کو انجام دیں۔

باب دوم

صحت اور حفاظت

2.1 تعارف:

برقی ملمع کاری کے عمل میں ملمع کاری سے پہلے (رگڑائی، تیزاب سے صفائی، الکلی سے صفائی یا ٹمبلنگ) اس کے بعد کے عمل (پالش کرنا، خشک کرنا یا سنہری روغن کی پالش) تک صحت اور حفاظتی نقطے نظر سے کئی خطرات موجود ہوتے ہیں۔ برقی ملمع کاری کے عمل کے دوران مختلف دھاتیں جیسے نفل، کاپر، کرومیم، سیسیہ اور سونا اور ان کے نمک بشمول سائنائیڈ، کلورائینڈ اور سلفیٹ اور اساس انسان کی صحت اور حفاظت کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں۔

2.1.1 قانون کیا ہے؟:

او۔ ایں۔ ایچ ایکٹ (پیشہ ور انہ حفاظت اور صحت کا قانون) آجرین کے لیے لازمی قرار دیتا ہے کہ وہ کام کے لیے ایسا ماحول فراہم کریں جس میں ملازمین کو ممکنہ خطرات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ او۔ ایں۔ ایچ ضوابط میں کام کی اس جگہ کے لیے مخصوص شرائط کی گئی ہیں جہاں خطرناک مادے استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں درج ذیل اصول شامل ہیں۔

- تمام ڈبوں پر نام لکھنا / لیبل لگانا
- ذاتی تحفظ کا سامان
- خطرے کو کم کرنا
- حفاظتی تربیت
- ریکارڈر کھانا
- صحت کی نگرانی
- مواد کی حفاظت کے لیے حقائق / معلومات کی دستاویز

2.1.2 خطرہ اور اس کی اقسام:

پیشہ ور انہ حفاظت اور صحت کے حوالے سے خطرات کی سب سے زیادہ کی جانے والی تعریف یہ ہے کہ خطرہ نقصان یا صحت کی خرابی کا ایسا ذریعہ ہے جو ایک فرد یا افراد کو متاثر کرتا ہے۔ کام کی جگہ پر ممکنہ خطرات سے آگاہی ضروری ہے۔ ان خطرات میں نقصان پہنچانے والی کوئی بھی چیز جیسے تیل کی وجہ سے پھسلن، کیمیکل کے خطرات، غیر ہموار فرش

وغیرہ ہو سکتی ہے۔

خطرات کی اقسام:

- 1 طبی خطرہ، شور، تابکاری کے ذرائع، مقناطیسی میدان
- 2 حفاظت کے مسائل: پروجیکٹائل، متحرک مشینیں، پھسلن، گرم کرنے والے آلات، اڈھڑی ہوئی تاریں، گم شدہ زمینی کپلیں،
- 3 ایر گونومک (ergonomic) خطرات: مسلسل وزن انٹھانا، کام کی جگہ، سامان اور گرسیوں کی غیر مناسب ترتیب۔
- 4 کیمیائی خطرات: تیزاب، الکلی، زہر لی گیسیں، اگ پکڑنے والے مائع جات یا گیسیں، جراشیم کش ادویات۔
- 5 نفسیاتی خطرات: نفسیاتی بیماری، بے چینی، کم اجرت، گھر یلو/ دفتری تشدد، کام کے تقاضے، جنسی ہر اسکی۔
- 6 حیاتیاتی خطرات، بیکری یا، وائرس، حشرات الارض کا کاٹنا۔

2.1.3 صحت کے مکملہ خطرات:

جو کارکن بر قی ملمع کاری کے کیمیائی مادوں کا براہ راست سامنا کرتے ہیں۔ ان میں قلیل مدتی یا طویل مدتی صحت کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ پھیپھڑوں کا خراب ہونا، سانس کی بیماری، جلد کا خراب ہونا، آنکھوں میں تکلیف ہونا، حتیٰ کہ کچھ معاملات میں کینسر یا اعصابی خرابی بھی ہو سکتی ہے۔

مزید عمل کے دوران اس سے ہائیڈروجن گیس بھی خارج ہو سکتی ہے۔ اس پر جب تک بہ حفاظت قابو نہ پایا جائے یا باہر نہ نکلا جائے، اگ لگ سکتی ہے یا یہ دوسرے کیمیائی مادوں سے مل کر زہر لی دھند بنا سکتی ہے۔

کام کی جگہ پر صحت کے لیے خطرناک مادے:

- 1 گیسیں: ہائیڈروجن سانے نائیڈ، تیزاب یا الکلی، بخارات۔
- 2 بھاری دھاتیں، دھاتی دھول، نکل، کرومیم، کیڈیمیم اور سیسیس اور زہر لیلے فاضل مادے۔
- 3 تیزاب، کرومک ایسٹ، فارسفورک ایسٹ، سلفورک ایسٹ اور ہائیڈروکلورائیڈ ک ایسٹ۔
- 4 الکلی، سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ۔
- 5 سانے نائیڈ: سوڈیم سانے نائیڈ، پٹاشیم سانے نائیڈ، سلور سانے نائیڈ، یا کوئی بھی۔


2.2 صحت اور حفاظت کے لیے ہدایات:

2.2.1 ملاز مین کی تربیت کے ذریعے غیر محفوظ طریقوں کو کم کرنا۔

ایک محفوظ اور مستحکم عملی طریقہ بنیادی طور پر ان ملاز مین پر منحصر ہے جو مخفی خطرات سے بخوبی اگاہ ہوتے ہیں۔ تربیت کی وسعت اور نوعیت طریقہ کار کی پیچیدگی پر منحصر ہے۔

ملاز مین کی تربیت کے لیے کچھ تجاویز درج ذیل ہیں۔

- 1- ملاز مین کو سمجھائیں کہ وہ اپنے ارد گرد کے خطرات سے بروقت آگاہ رہیں۔
- 2- اپنے ملاز مین کو ذاتی تحفظ کا سامان استعمال کرنے کی تربیت دیں۔
- 3- ممکنہ خطرے سے پیشگی اگاہ کریں اور اس سے بچنے کے طریقے بھی سمجھائیں۔
- 4- تمام ملاز مین کو اگ بجھانے والا آله استعمال کرنے کی تربیت دیں۔ ہر شفت میں کم از کم ایک شخص ایسا ہو جو ابتدائی طبی امداد کی تربیت رکھتا ہو۔
- 5- تمام کیمیائی مادوں کو اپنی جگہ پر رکھیں اور نگرانی کے عمل کو بہتر بنائیں۔
- 6- کسی بھی ممکنہ چوٹ سے بچنے کے لیے ملاز مین کو وزن اٹھانے کا درست طریقہ سمجھائیں۔ (جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے۔)

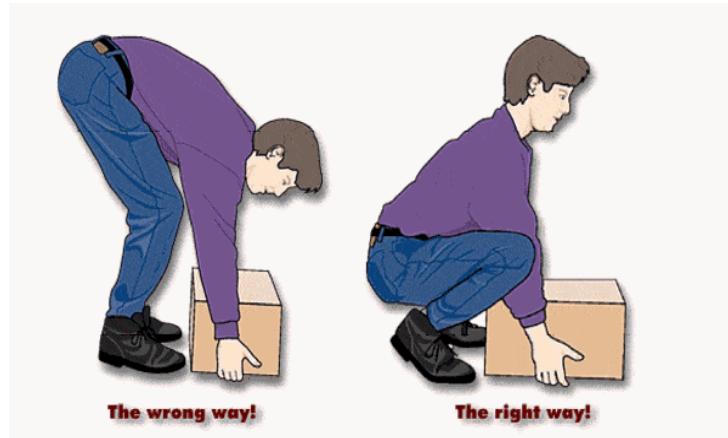

شکل 2.1 وزن اٹھانے کا صحیح بمقابلہ غلط طریقہ

بہتر نگرانی کا عمل اگ لگ جانے کے خطرے سے محفوظ رکھتا ہے۔

کام کی جگہ کی صفائی اور ترتیب کا خیال رکھنے سے اگ کا برداختہ مل جاتا ہے۔ اگ لگنے کی ممکنہ وجوہات کے متعلق با قاعدہ آگاہی دی جانی چاہیے۔ تمام کاموں میں اگ لگنے کی کچھ مشترکہ وجوہات ہیں۔

بجلی کی خرابی	☆
رگڑ کی وجہ سے چنگاری پیدا ہونا	☆
کھلی تاریں یا شعلے	☆
بجلی سے چنگاری پیدا ہونا	☆
تیز گرم سطحیں	☆
دھواں	☆

2.2.2 برقی ملمع کاری کی ذکائن میں خطرات کو کم کرنا:

برقی ملمع کاری کی ذکائن میں بہت سے خطرات کا سامنا رہتا ہے جو صحت اور حفاظت سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت سی کام کی بجگہوں پر مشترکہ طور پر پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ برقی ملمع کاری کے عمل میں مخصوص نوعیت کے صحت اور صفائی کے مسائل ہوتے ہیں۔ جن پر قابو پانے کے لیے خاص طریقے اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ برقی ملمع کاری کے عمل میں بڑے خطرات کا تعلق زہریلے کیمیائی مادوں سے پیشہ ورانہ تعلق ہے۔ ان خطرات سے OSHA کے ضوابط کی پابندی کو تین بنارکہ بچا جاسکتا ہے۔ یہ ضوابط ہوا کی مناسب فراہمی اور ذاتی حفاظتی سامان کے مستند اور محفوظ استعمال کے طریقوں کے حوالے سے ہیں۔ کارکنوں کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ہر شفت کے اختتام پر نہائیں اور لباس تبدیل کریں۔ برقی ملمع کاری کے شعبے میں پائے جانے والے صحت اور حفاظت کے حوالے سے کچھ عام خطرات درج ذیل ہیں:

تیزاب اور الکٹی کے چھینٹے پڑنا:

تیزاب اور الکٹی کے حادثاتی طور پر پڑنے والے چھینٹوں کو درست طریقہ کاراختیار کرنے اور ضابطوں کی پابندی کرنے سے کم کیا جاسکتا ہے۔ حفاظتی لباس، ربوڑے کے جوتے اور دستانے، تیزاب اور الکٹی کے حادثاتی چھینٹوں سے جسم کے جلنے کو روکیں گے۔ آنکھوں کی حفاظت لازمی ہے۔ خاص طور پر جب ٹینکیوں میں مواد ڈالنے کے لیے ہاتھوں کا استعمال کریں۔ ایسا ٹینک جس کے اندر وہ مائع ہو جو جلد کو نقصان پہنچائے یا جلا سکے اُس کے نزدیک صاف پانی کی مناسب فراہمی لازمی ہوئی چاہیے۔

تیزاب اور الکٹی کی دھنند:

جب تیزاب اور الکٹی کے محلوں تیز گرم ہوتے ہیں۔ تو بخارات اور دھواں ٹینک اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کو ڈھانپ دیتا ہے۔ یہ بخارات جلد کی جلن اور سانس کی نالی میں تکلیف کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس لیے اس حد سے بڑھی ہوئی

آکوڈ گی پر قابو پانے کے لیے باقاعدہ ہواداری کا انتظام تجویز کیا جاتا ہے۔

ملعک کاری کا محلول:

تیزاب اور الکلی کے محلول کے علاوہ ملعک کاری کے کیمیائی مادے کام کی جگہ پر خطرے کا باعث ہو سکتے ہیں۔ نکل اور سائنائیڈ کا مرکب سب سے زیادہ ممکنہ خطرہ ہو سکتا ہے۔

نکل کے سبب پیش آنے والے خطرات مرکزی حیثیت نہیں رکھتے۔

نکل کی وجہ سے سب سے زیادہ پیدا ہونے والا مسئلہ الرجی ہے۔ جس سے حفاظتی لباس کی مدد سے بچا جاسکتا ہے۔ سائنائیڈ مرکبات سے اچھے کھلے اور ہوادار علاقے میں بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ چلا چاہیے۔ کیونکہ اگر یہ سانس کے ذریعے اندر چلے جائیں یامدے میں داخل ہو جائیں تو ہلاکت خیز ہو سکتے ہیں۔

اس کے علاوہ ہلاکت خیز گیس کے بننے سے بچنے کے لیے سائنائیڈ اور تیزاب کے درمیان مناسب فاصلہ قائم رکھنا چاہیے۔

2.2.4 خارجی راستہ اور خارجی راستے پر نشانات:

1- ہر خارجی راستے پر ایک واضح سائن بورڈ ہونا چاہیے۔ جس پر ”باہر جانے کا راستہ“ لکھا ہو۔ جس کی اوپر چائی 6 انچ سے کم نہ ہو۔ اور اس کے حروف کا سائز 3/2 انچ سے کم نہ ہو۔

2- دروازے، ذیلی راستے یا سیڑھیوں کے راستے جو نہ ہی براہ راست باہر کو جاتے ہیں اور نہ ہی باہر جانے والے راستوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ ایسے راستے اخراج کے وقت گمراہ کر سکتے ہیں اس لیے ان پر واضح طور پر لکھا ہونا چاہیے۔ ”یہ باہر جانے کا راستہ نہیں ہے“۔ یا پھر ان پر نشانات لگ گئے ہوں کہ یہ کہاں جاتے ہیں۔ جیسے کہ لکھا ہو ”گودام“، ”تہہ خانہ“ وغیرہ۔

3- کمرے میں سے باہر کی طرف یا پھر خارجی راستے کی طرف کھلنے والا دروازہ باہر کی طرف کھلنا چاہیے اگر:

50 سے زیادہ لوگ کمرے میں ہیں یا

بہت زیادہ پر خطر علاقہ ہے۔



شکل 2.2 اخراج کی علامت اور نشانات

2.2.5 پیشہ و رانہ شور کا سامنا:

ضرورت سے زیادہ شور سننے کی صلاحیت کو ممتاز کر سکتا ہے۔ پھر بھی یہ سب سے زیادہ خلاف ورزی کیے جانے والے معیاروں میں سے ایک ہے۔ اگر 8 گھنٹے تک شور کا سامنا ہے تو اس کی حالیہ معیاری حد 90 ڈبی بل ہے۔ حتیٰ کہ شور کے اس درجے پر بھی کچھ افراد میں سماحت کے نقصان کو دیکھا جاسکتا ہے۔ اگر شور کو ان حدود میں نہ رکھا جاسکے تو پھر شور سے بچنے کے لیے کانوں کو بند کر لینا چاہیے۔

2.2.6 ذاتی حفاظت کے سامان کا استعمال:

- 1 ہر ملازم کو یہ تربیت دی جانی چاہیے کہ اُسے ذاتی حفاظت کا سامان کیسے استعمال کرنا ہے۔
- 2 ملازمین کو کام کی جگہ پر کسی بھی موجود خطرے سے آگاہ ہونا چاہیے۔
- 3 اور یہ تربیت ہونی چاہیے کہ اُسے اپنی اور دوسروں کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔
- 4 ایسے ملازمین جن کے پاؤں کام کے دوران گیلے ہو جاتے ہوں ان کو لازمی طور پر واٹر پروف جوتے فراہم کیے جانے چاہئیں۔
- 5 ان ملازمین کو باقاعدہ دستانے اور اپرلن (Apron) فراہم کیے جانے چاہئیں جو کیمیائی مادوں کو استعمال کرتے ہیں یا ان کے بھینگنے کا امکان ہوتا ہے۔
- 6 آنکھوں اور چہرے کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ چھینٹوں سے بچا جائے اس مقصد کے لیے حفاظتی عینک کا استعمال کریں۔

7۔ ایسے ٹینک جو کسی بھی خطرے کا باعث بن سکتے ہوں اُن کے نزدیک تازہ اور صاف پانی کی فراہمی کا انتظام ہونا چاہیے۔

8۔ اگر ایسی جگہ پر ہیں جہاں چیزوں کے گرنے کا خطرہ ہے تو پھر سر کی حفاظت کا انتظام لازمی ہونا چاہیے۔

9۔ عملے کے کسی فرد کے جسم کے کسی حصے میں تکلیف یا جلن ہے تو صحت یا ب ہونے تک کام سے چھٹی کرنی چاہیے۔



شکل 2.3: ذاتی حفاظتی سامان

2.2.7 طبی اور ابتدائی طبی امداد کے سامان کا انتظام:

ایسا آجر جو کام کو بغیر رکاوٹ کے جاری رکھنے، ملازمین کی پیداواری صلاحیت بڑھانے اور زیادہ پیداوار میں دلچسپی رکھتا ہو وہ ملازمین کی صحت اور حفاظت پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اس معاملے میں درج ذیل نکات پر احتیاط سے عمل کرنا چاہیے۔

1۔ ابتدائی طبی امداد کا سامان کام کی جگہ پر ہر وقت میسر ہونا چاہیے۔ دقائی فوت اس کی موجودگی کو یقینی بنائیں۔ اس سامان میں پیاس، چکنے والی ٹیپ، تنکونی پٹی، قینچی وغیرہ شامل ہے۔

2۔ پُر خطر کاموں میں ہر کچھ عرصے سے بعد طبی معاشرہ کروائیں اور کسی بھی بیماری یا چوٹ کی صورت میں علاج کروائیں۔

3۔ کسی بھی طبی مشورے کے لیے طبی عملہ کام کی جگہ پر یا فون کال پر ہر وقت میسر ہونا چاہیے۔

4۔ فون کے نزدیک ایک ایم بر جنسی فون نمبر واضح لکھا ہو۔

5۔ کم از کم ایک ملازم ہر شفت میں میسر ہو جس نے ابتدائی طبقی امداد کی تربیت لے رکھی ہو۔

2.2.8 آگ سے بچاؤ کا سامان اور تربیت:

- 1 آگ بچانے والے آلات، ہر وقت باقاعدہ چارج ہونے چاہئیں اور سامنے نظر آنے والی جگہ پر موجود رہیں۔
- 2 اگر ان کا وزن 40 پاؤنڈ یا اس سے کم ہے تو یہ 5 فٹ سے زیادہ بلندی پر نصب نہیں ہونا چاہیے اور اگر وزن 40 پاؤنڈ سے زیادہ ہے تو پھر بلندی 12'3 فٹ ہونی چاہیے۔
- 3 یہ مخصوص فالصوں پر رکھے جانے چاہئیں۔ کلاس A کے لیے 70 فٹ سے زیادہ اور کلاس B کے لیے 50 فٹ۔
- 4 سامنے نظر آنے والی جگہ پر چارٹ لگایا جائے جس پر آگ بچانے والے آلات کے استعمال کا طریقہ لکھا ہو۔
- 5 دیگر آگ بچانے والا سامان جیسے ریت کی بالٹی وغیرہ بھی رکھیں۔

2.2.9 ڈرست مشین گارڈز:

- 1 بر قی ملمع کاری سے پہلے اور بعد میں رگڑائی اور پاپش کرنے کی مشینیں تسلسل کے ساتھ استعمال کی جاتی ہیں۔ ان مشینوں کی ڈرستی اور ان کی حفاظت لازمی ہے تاکہ کسی مخفی خطرے سے بچا جاسکے۔ مشینری میں رگڑائی والے آلات، ائر کمپرسر (air compressors) یا پنکھے شامل ہو سکتے ہیں۔
- 2 نکلے کی نوک، اڑن پہیے، نٹ اور فلینگ اینگلز (flange angles) کو سیفی گارڈز (safety guards) سے باقاعدہ ڈھانپنا چاہیے۔
- 3 رگڑائی والے پہیے کا کھلا حصہ اور سیفی گارڈ کے اطراف کا علاقہ پورے پہیے کے ایک چوتھائی حصہ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔
- 4 کام کے دوران عینک، ماسک اور شیلڈ ملازم میں کو ہر وقت پہننے رکھنی چاہیے۔

2.3 کیمیائی مادوں کے خطرات اور روک تھام کی تدابیر:

بر قی ملمع کاری کے مقام پر ملازمین کو کئی خطرناک کیمیائی مادوں کا سامنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ بخارات، دھنڈ، دھاتی دھول، برق پاش محلوں، محلل، بھاری دھاتیں اور زبردیلے فاضل مادے۔ یہ قلیل مدتی یا طویل مدتی سامنا ملازمین کے لیے شدید نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ جیسے کہ دمہ، جلد کی الرجی، اعصابی خرابی اور کچھ معاملات میں کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ ہر کیمیکل اور اس کے خطرات کے بارے میں درست معلومات اس کی میٹریل ڈیٹا شیٹ (material data sheet) سے حاصل ہو سکتے ہیں۔

احتیاطی تدابیر	مکنہ خطرات	عمل
سنس لینے کی مشین، ہواداری کا ذرست انتظام	بہت خطرناک، اگر سنس کے ذریعے یامدے کے ذریعے اندر چلا جائے تو خون اور عصبی نظام متاثر ہو سکتا ہے۔	سیسہ
الکلی کو ٹھنڈے پانی میں آہستہ سے ڈالیں، ماسک، دستانے، اپرن۔	معدے کا السر، جلد کی جلن	الکلی سے صفائی
پانی میں تیزاب ڈالیں، تیزاب میں پانی نہیں، سانائیڈ کو تیزاب کے ساتھ ملانے سے پر ہیز کریں۔	شدید جلن، زہریلی گیس آنکھ / ناک گلے میں جلن پیدا کرتی ہے۔	تیزاب سے صفائی
حفاظتی لباس، نہانا اور کام کے بعد کپڑے بد لنا۔	جلد کی جلن	نکل ملمع کاری
سانائیڈ اور تیزاب کو الگ الگ ذخیرہ کریں۔ ہواداری اور حفاظتی لباس۔	غنوڈگی، سر درد، سانائیڈ سے مل کر موت اور دوروں کا باعث ہو سکتا ہے۔	کاپر سٹرائک
حفاظتی لباس، ماسک، ایسڈ کاپر محلول اور کاپر سٹرائک محلول کو فاصلے پر رکھیں۔	جلد کی جلن، جلنا، ہلاکت خیز دھنڈ پیدا ہوتی ہے اگر سانائیڈ سے مل جائے۔	تیزاب کاپر ملمع کاری
ہوا کاٹھیک انتظام، سانائیڈ سے بچاؤ کا ایم جنسی سامان۔	سلور سانائیڈ ہلاکت خیز ہے، نایبا، دل کا دورہ، ذہنی خلفشار	سلور ملمع کاری

2.4 کیمیائی فاضل مادوں کی محفوظ نگائی

2.4.1 بے اثر کرنے کا عاموی طریقہ:

تیزاب کو بہت احتیاط سے بے اثر کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس سے بخارات اور حرارت پیدا ہو سکتی ہے جو کہ کام کی جگہ پر ایک بڑا خطرہ ہے۔ باقاعدہ ہوا کا انتظام اور PPE تجویز کیا جاتا ہے اور یہ کہ ٹینکوں کو برف سے ٹھنڈا رکھا جائے۔ جب نقصان دہ اثرات زائل ہو جائیں تو محلول کو 20 حصے پانی اور ایک حصہ محلول کی نسبت سے ملا کر سیور تج میں بہادر یا جائے۔

2.4.2 تیزاب کے اثرات کو زائل کرنا:

ایک حصہ تیزاب کو دس (10) حصے پانی میں شامل کر کے محلول بنائیں اور پھر اس کو اسی نسبت (1:10) کے ساتھ بنائے گئے اساس اور پانی کے محلول میں شامل کریں۔ جیسا کہ سوڈیم کاربونیٹ، کلیمیٹر ہائیڈرو اکسائیڈ یا سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ کو خالص تیزاب کے لیے۔ محلول کو ہلاتے رہیں اور ٹھنڈا رکھیں لائم (lime) ترتیجی اساس ہے کیونکہ اس کو ضائع کرنا آسان ہے۔ جب PH 5.5 سے 9.0 کم از کم حاصل ہو جاتا ہے تو محلول کو بہادیا جاتا ہے اس کے لیے اس میں ۲۰ حصے پانی اور ایک حصہ بے اثر کیا گیا محلول شامل کیا جاتا ہے۔

2.4.3 اساس کے اثرات زائل کرنا:

10 کی نسبت سے پانی کے ساتھ حل کی گئی اساس لیں اسے آہستہ آہستہ ہائیڈرو کلور اینیڈ ایسڈ کے حل شدہ محلول میں شامل کریں یہاں تک کہ PH کم از کم 5.5 سے 9.0 حاصل ہو جائے۔ 20 حصے پانی اور ایک حصہ بے اثر کیا گیا محلول ملا کر بہادیں۔

2.4.4 سامائیڈ محلول کے اثرات زائل کرنا اور اسے ضائع کرنا:

سامائیڈ محلول کو ایک بڑے برتن (جیسے 100 لیٹر ڈرم) میں ڈالیں اور اسے الکلی بنائیں سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ محلول کے ساتھ، جس میں PH کا درجہ 10 سے زیادہ ہو: اضافی فیرس سلفیٹ (Ferrous Sulphate) محلول شامل کریں۔ تقریباً گھنٹے اس کے اندر رکھیں اور گڑھے میں دبادیں۔

باب سوم:

ملمع کاری سے قبل

3.1 تعارف:

کسی سطح پر برقی ملمع کاری کا آغاز صفائی کے عمل کے ساتھ ہوتا ہے۔ آرائشی ملمع کاری کے لیے دھاتوں کی تیاری اہم ترین اقدامات میں سے ایک ہے۔ یہ ترتیب میں پالش سے پہلے یا صفائی کرنے کا عمل ہے۔ یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ چپکا ہٹ، ظاہریت اور مکمل شدہ زیور کا معیار، اولین طور پر اساسی دھات جس کو پالش کے آخری مرحلے کے لیے تیار کیا جاتا ہے پر منحصر ہے۔ آخری مرحلے تک رسائی ایک فعال اور صاف ستری دھاتی سطح کی دستیابی کے ساتھ ہوتی ہے۔

اسی لیے ملمع کاری سے قبل صرف ایک منصوبے کے تحت صفائی کا عمل معیار کو یقینی بنائے گا۔ اس لیے ہر شے کو برقی ملمع کاری کے اگلے مرحلے میں جانے سے پہلے صاف کرنا ضروری ہے۔


برقی ملمع کاری کی مقامی صنعت کے کئی دورے کئے گئے تاکہ اس صنعت میں استعمال ہونے والے صفائی کے طریقوں میں ٹیکنالوجی کی کمی کے بارے میں آگاہی مل سکے۔ ان دوروں میں یہ دیکھا گیا کہ یہ صنعت ان ٹکنیکوں اور ان ضوابط سے اچھی طرح واقف نہیں ہے جو کسی شے کو برقی ملمع کاری کے عمل سے گزارنے سے قبل اچھی طرح صاف کرنے میں مدد دیں۔

صفائی کے اس عمل کے کچھ مخفی فوائد بھی ہیں کہ اس کے لیے زیریں پرت کو پالش کرنے کے لیے قیمتی دھات کی کم مقدار استعمال کرنی پڑتی ہے۔ یوں اخراجات بھی کم ہو جاتے ہیں۔

تجربہ گاہ میں ہم نے انفرادی طور پر بڑے بڑے صفائی کے طریقوں میں بہتری لانے کی کوشش کی ہے جو کہ صفائی کے ہر مخصوص طریقے پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اور آخر کار کچھ اصول و ضوابط وضع کیے گئے ہیں۔

یہ یاد رکھا جائے کہ صفائی کا ذریعہ اور ترتیب کا انحصار اس بات پر ہے کہ دھاتی سطح کو کس درجے کی صفائی کی ضرورت ہے۔ کس قسم کی مٹی کو صاف کرنا ہے اور جس سطح کو صاف کرنا ہے اس کی نوعیت کیا ہے۔ اور صفائی کی قیمت کیا ہے۔ تصویر نمبر 5 میں دکھایا گیا صفائی کا عمل تجربہ گاہ میں سرانجام دیا گیا اور اسے بہتر بنایا گیا۔

CLEANING METHODS

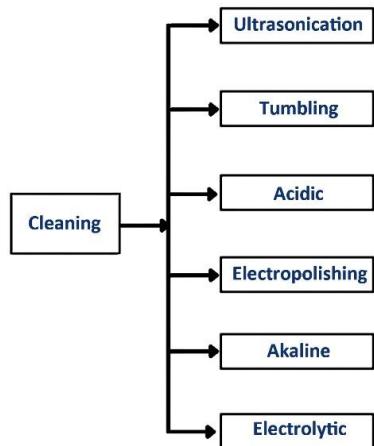

شکل 3.1 ہماری لیب میں استعمال کیے جانے والے صفائی کے طریقوں کی اقسام

3.2 اوزار اور سامان:

سطح کی صفائی کے لیے درج ذیل سامان اور آلات ضروری ہیں۔

الٹراسونک مشین ☆

پاٹ کی لیے ڈرم / ٹمبلر (tumbler) ☆

برقی روکے بہاؤ کو درست رکھنے والا برقی آہہ ☆

تھرمومیٹر ☆

ٹیمس پیپر یا پیمانہ ☆

پیمائش کے لیے سلنڈر ☆

چولہا / پانی گرم کرنے والا برقی راڑ ☆

دھلانی کے لیے پلاسٹک کی بالٹیاں ☆

چمٹی ☆

محدب عدسہ ☆

شیشے کا سامان ☆

کیمیائی مادے ☆

مقطر پانی ☆

3.3 ٹمبل کے ذریعے صفائی:

ٹمبل کی مدد سے دھات کی صفائی ایک کم خرچ تکنیک ہے۔ اس تکنیک میں دھات کو صاف کرنے، پالش کرنے، گہری صفائی (ڈی سکیل)، زنگ ہٹانے، چمکانے یا مزید پالش کی تہہ لگانے کے لیے چیزوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ اس تکنیک میں پالش کے مرکبات دھاتی سطح کو شفاف اور چمک دار کرنے والے عامل اور سٹیل کے دانوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم نے نمونے کی آزمائشی صفائی کے لیے مختلف تراکیب استعمال کیں۔ اس عمل کے ذریعے کاپ، پیتیل، سیسے یا ٹینیس لیس سٹیل کو بھی صاف کیا جاسکتا ہے۔

3.3.1 عملی طریقہ کار:

- ڈرم کے ڈھلن کو پہلیت نامے میں دیئے گئے طریقے کے مطابق ہٹائیں اور دوبارہ اس کی جگہ پر لگائیں۔
- ٹمبل کی مدد سے صفائی کے لیے ٹینیس لیس سٹیل کے ملے جلنے (مختلف جنم اور مختلف شکل کے) (تقریباً 300 گرام دانے 2 کلو گرام پیرل کے لیے) لیں اور ڈرم میں ڈالیں۔
- اب صفائی کے لیے تیار کیا گیا مرکب لیں۔ اس مرکب کو ٹمبل میں سٹیل کے دانوں کے ساتھ شامل کریں۔
- زیورو والے ڈرم کو پانی کے ساتھ بھریں (دھاتی دانوں اور شے سے چند سینٹی میٹر اپر)
- اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ نے ڈھلن صحیح جگہ اور صحیح طریقے سے لگادیا ہے تاکہ یہ ٹھیک طرح سے بند ہو جائے۔
- مخصوص پھیوں کے اوپر اپنا زیور والا ڈرم رکھیں۔
- ٹمبل کا بٹن چلا دیجئے اور اسے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے گھونٹنے دیں۔ اس سے رگڑائی والے مرکبات پانی میں اچھی طرح گھل مل جائیں گے اور اب یا آپ کی دھاتی اشیا کو صاف اور پالش کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گا۔ اس کے بعد اپنے زیور کو ڈرم میں رکھیں۔
- ڈھلن بند کر دیں اور تقریباً پندرہ منٹ کے لیے پالش کریں (وقت کا انحراف دھاتی شے کے معیار اور مطلوبہ معیار پر ہے)۔
- اب پانی نکال دیجئے اور دھات کی چمک کو جانچیں۔
- ہم نے ٹمبل کی صفائی کی تکنیک سے کاپ، پیتیل اور سیسے کے دھاتی ٹکڑوں کی آزمائشی صفائی کی ہے۔ یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ یہ تکنیک ان دھاتوں کی صفائی کے لیے بالکل مناسب ہے۔ بشرطیکہ rpm درست اور ٹمبلنگ کا وقت ٹھیک ہو۔

ٹھبیل صفائی کے لیے نیچے دی گئی کوئی بھی ترکیب استعمال کی جاسکتی ہے۔ یا مارکیٹ میں دستیاب منظور شدہ کیمیائی مادے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مسائل کے حل کے لیے ہدایت نامہ اس موضوع کے آخر میں دیا گیا ہے۔

ترکیب نمبر 1:

صابن کے ٹکڑے (12.5 گرام)

سوڈیم ٹرائی پلی فاسفیٹ (12.5 گرام)

سمیل کے دانے

ترکیب نمبر 2:

صابن کے ٹکڑے (12.5 گرام)

سوڈیم ٹرائی پلی فاسفیٹ (12.5 گرام)

سوڈیم کاربونیٹ (10 گرام)

(25 گرام) NaOH

سمیل کے دانے

ترکیب نمبر 3:

برتن دھونے والا محلول (4 سے 5 قطرے)

پانی

سمیل کے دانے

ترکیب نمبر 4:

برتن دھونے والا محلول (4 سے 5 قطرے)

سرک ایسڈ (5 گرام) / یبوں کا تیزاب

پانی

سمیل کے دانے

ترکیب نمبر 5:

برتن دھونے والا محلول (3 سے 4 قطرے)

ٹاٹرک ایسڈ (3 گرام) / کلوروں کا تیزاب

پانی


سٹیل کے دانے

ترکیب 3.1 کے نتائج، ٹیبل 6

ترکیب نمبر	شاندار	اچھا	قابل اطمینان	کوئی اثر نہیں
1		✓		✓
2		✓		✓
3		✓		
4	✓			
5	✓			
6	✓			



شکل 3.2: بیان کردہ فارمولیشن نمبر کا استعمال کرتے ہوئے کی گئی ٹیبل صفائی کے نتائج

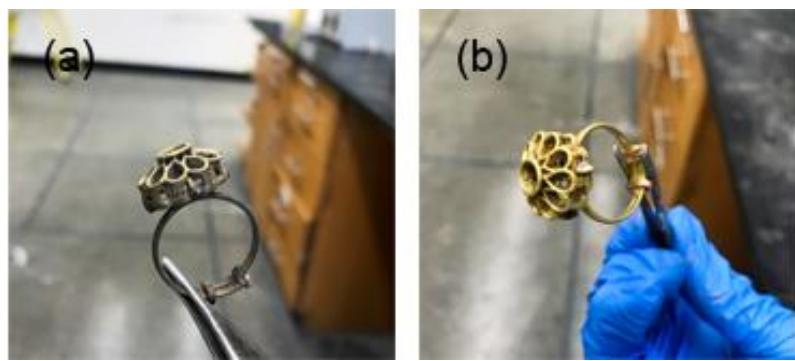

شکل 3.3: فارمولیشن 4 کا استعمال کرتے ہوئے کی گئی ٹیبل صفائی کے نتائج (اے) صفائی سے پہلے (بی) صفائی کے بعد

مسائل اور اُن کا حل:

ٹیبل صفائی میں درج ذیل مسائل کا سامنا کرنے پر اجنب کے مکنہ حل تجویز کیے گئے ہیں۔

ٹیبل 3.2

مسئلہ	مکنہ حل
دھات میں چب پڑ سکتا ہے صفائی کا معیار ٹھیک نہیں ہے زیادہ گندہ ہو جانے کی صورت میں کوئی اثر نہیں ہوتا	ڈبلر کی rpm کو آہستہ رکھیں رگڑائی والا محلول اگر میلا ہو گیا ہے تو بدل دیں پہلے رگڑیں اور پاش کریں یا پھر تیزاب سے صاف کریں۔

الکلی / جذبی صفائی:

الکلی سے یا جگلو کر صفائی کا طریقہ عام طور پر مختلف قسم کی گردیا میل کو دھاتی شے کی سطح سے صاف کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ مختلف طرح کی میل جیسے چنانی، تیل، دھاتی ذرات یا گرد الکلی سے صفائی کے ذریعے ہٹانی جاسکتی ہے۔ بعض اوقات ہم اس تکنیک کو زیادہ سے زیادہ میل اور چنانی ہٹانے کے لیے پہلے مرحلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ الکلی سے صفائی یا جذبی صفائی کے وہی اجزاء ہیں جو کہ برق پاش صفائی کے ہیں۔ لیکن ان دونوں کے بنیادی اصول مختلف ہیں۔ زیادہ الکلی والی اشیا چنانی یا خوردنی تیل کو حل پذیر صابن میں بدل دیتی ہیں۔ یہ الکلی نمک تیزابی فاضل مادوں کے اثرات زائل کرنے کا رجحان رکھتے ہیں اور تیل کی تہہ کو منتشر کرنے کی صلاحیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ذیل میں دیے گئے ٹیبل نمبر 3 میں مذکور ترکیب یا بازار میں دستیاب کوئی منظور شدہ ترکیب استعمال کی جاسکتی ہے۔ کون سی ترکیب استعمال ہو گی؟ اس کا انحصار نتائج پر ہے۔ نتائج تصویر نمبر 10 میں دکھائے گئے ہیں۔ جیسے کہ شکل نمبر b 10 میں پانی کے قطروں کا ٹیسٹ الکلی کلینزر سے سطح کو صاف کرنے کے بعد پاس ہو گیا ہے۔

3.4.1 ترکیب اور عملی شرائط:

ٹیبل 3.3: الکلی صفائی کی ترکیب اور عملی شرائط

اجزا	پکر کے لیے % مرکب	پیتل کے لیے % مرکب	قیمت فی کلو (ماہ 2021)

70	10	32	NaoH
65	38	20	Na2 Co3
110	10	16	نٹرائی پولی فاسفینٹ Na
110	40	24	- میٹا سلی کیٹ Na
120	2	8	سوڈمیم لاریل سلفونینٹ

عملی شرائط:

45	60	صفائی کے مرکبات کا ارتکاز (gram/L)
5	10-2	وقت، منٹوں میں
70	70-60	درجہ حرارت (C)

3.5 برق پاش صفائی:

اس کا استعمال ملمع کاری کے عمل سے قبل سطح کام پر چکنائی کے پچھے ذرات کی صفائی کرتا ہے۔ یہ عمل سطح کام کو فعال بنانے کے ملمع کاری کے معیار کو بہتر بناتا ہے۔ عام طور پر بھاری الکلی محلول میں برقی روکے مسلسل بہاؤ کے ذریعے نیادی طور پر یہ عمل سرانجام دیا جاتا ہے۔ برقی روکا مسلسل بہاؤ کی تھوڑک (براؤ راست)، اینوڈک (الٹ) پر یوڈک (ریورس) یا تبادل اینوڈک اور کیتھوڈک برقی روکے حاصل کیا جاتا ہے۔ دھات کی سطح پر سے الکلی اور ہلکے رنگ کی آخری تہہ کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے آخری صفائی کے بعد زیور کو ہلکے دھاتی تیزاب میں ڈبوایا جاتا ہے۔ صفائی کے اس عمل کے دوران زیور سے ہائیڈروجن خارج ہو جاتی ہے۔ جس سے زیور پر موجود چکنائی کے آخری ذرات بھی علیحدہ ہو جاتے ہیں اور یہ ذرات صفائی کے محلول میں جذب ہو جاتے ہیں۔ درج ذیل تراکیب جیسا کہ ٹیبل 5 میں مذکور ہیں یا کوئی بازار میں دستیاب منظور شدہ ترکیب استعمال کی جاسکتی ہے۔ اس کا انحصار نتائج پر ہے۔ نتائج شکل 11(a, b) میں دکھائے گئے ہیں۔

اہم نکتہ:

بازار میں دستیاب چکنائی ہٹانے والے کچھ عامل سائنا ہیڈ کے حامل ہوتے ہیں۔ ان سے گریز کرنا چاہیے۔ متعلقہ شے اس وقت چکنائی سے مکمل پاک ہو جاتی ہے جب اس کے اوپر پانی کا کوئی قطرہ نہ ٹھہرے۔ ہم نے کاپر اور پیٹل کے لیے برق پاش صفائی کی آزمائش کی ہے اس کے نتائج نیچے درج ہیں۔ لیبٹری ٹیسٹ میں منتخب ہونے والے فارموں لے نیچے ٹیبل میں دیے گئے ہیں۔


3.5.1 عملی طریقہ کار:

- اکلی برق پاش صفائی کا محلول تیار کریں۔
- شے کو کاپر یا پیٹل کی تار سے باندھیں۔
- کاپر یا پیٹل کی تار کو الیکٹرود کے ساتھ جوڑیں اور شے کو برق پاش محلول میں ڈبوئیں۔
- بر ق روکے بہاؤ کو درست اور برقرار رکھنے والا بٹن چلا دیں۔
- مخصوص وقت تک یہ عمل کریں۔ تاروں کو چھوڑ دیں اور زیور باہر نکال دیں۔
- پانی کے ساتھ اچھی طرح دھوئیں۔

3.5.2 تراکیب اور عملی شرائط:

برق پاش صفائی کی عملی شرائط اور تراکیب میں


اجزا	کاپر کے لیے مرکب%	پیٹل کے لیے مرکب%	قیمت فی کلو (ماارچ 2021)
NaOH	25	10	70
Na ₂ Co ₃	23	38	65
Na فاسفیٹ	10	15	110
Na سلیکیٹ	40	35	110
سوڈمیم لاریل سلفونیٹ	2	2	12

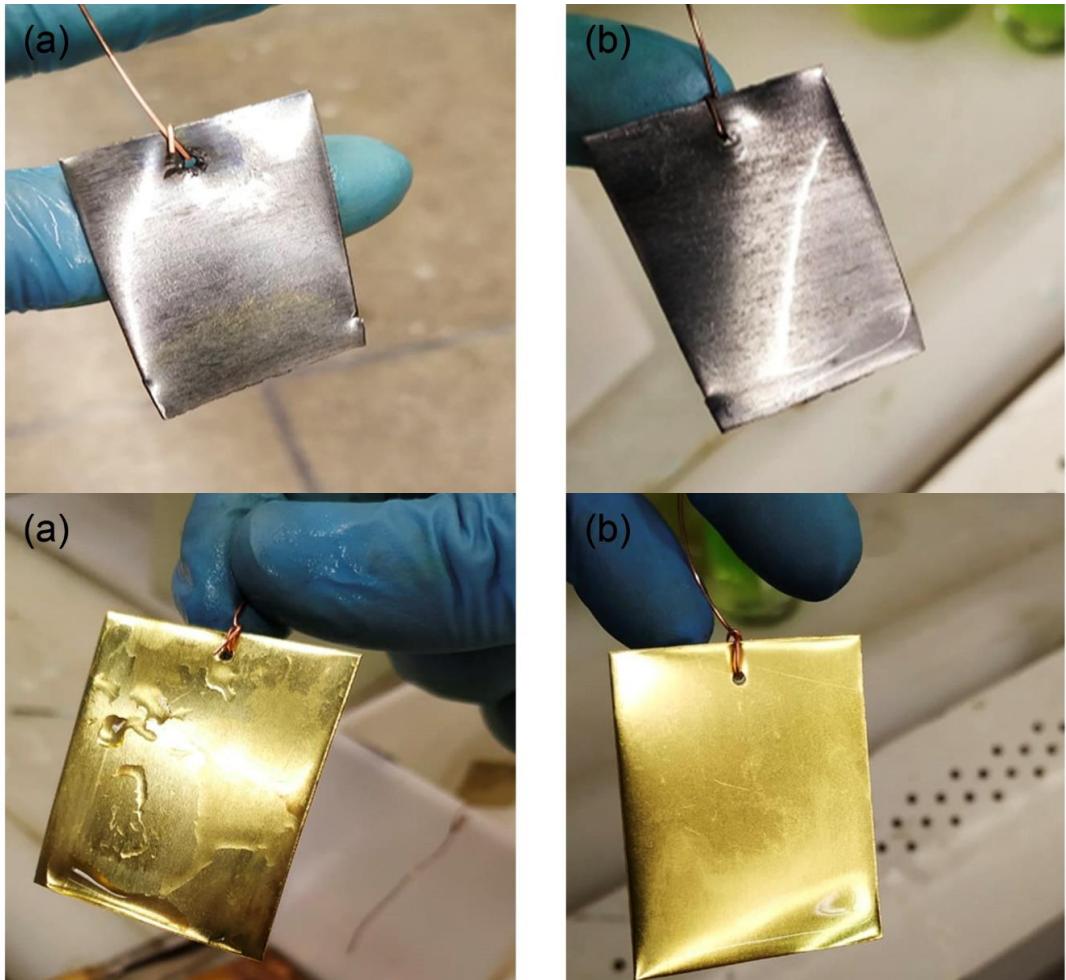

شکل 3.4 اکالائین / سوک کلیننگ (اے) صفائی سے پہلے پتیل، (بی) صفائی کے بعد پتیل، (سی) صفائی سے پہلے سیسہ، (ڈی) صفائی کے بعد سیسہ

عملی شرائط

45	60	صفائی کے محلول کا رتکاز گرام/ایل
40	40	وقت، سینڈوں میں
4	4	برقی روکی کثافت (A/dm ²)
60	60	درجہ حرارت (C)

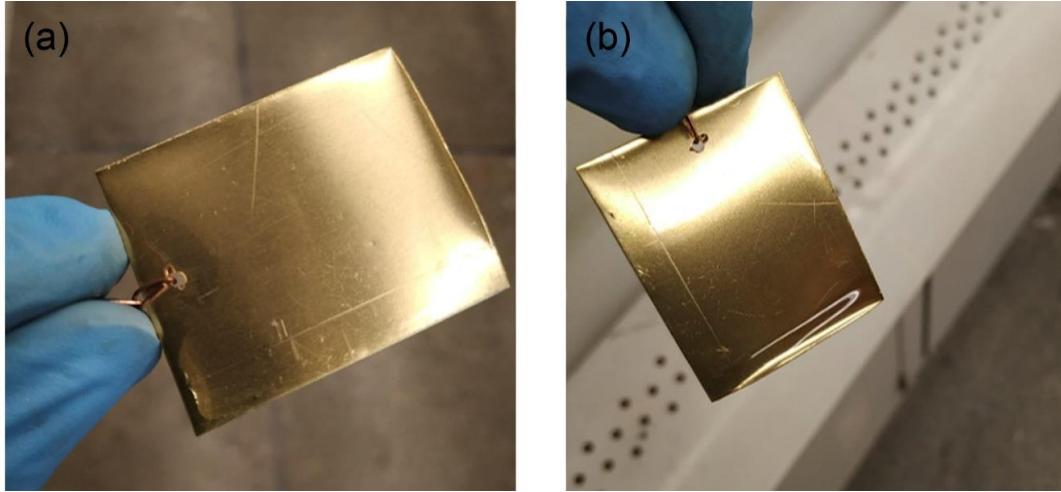

شکل 3.5 پیتل الیکٹرولاجنک صفائی سے (اے) پہلے (بی) بعد میں

تجاویز:

- 1. چونکہ چنانی ہٹانے کے عمل کے دوران سطح کام پر بھاری نمک کی تہہ جم سکتی ہے۔ اس لیے سطح کام کو پکڑنے والی چٹی اور اینڈراؤ کو و فنا فنا چیک کرنا چاہیے۔ یہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہو گا کہ بھلی کی فراہمی ٹھیک ہے اور صفائی بھی معیاری ہے۔
- 2. اس بات کو یقینی بنائیں کہ چنانی ہٹانے کے دوران ایمپیر میٹر (ampere meter) پوری طاقت کا مظاہرہ نہیں کرتی، اگر ضروری ہو تو دو لٹچ کم کر دیں۔
- 3. کھوکھلی چیزیں چنانی ہٹانے سے قبل بغیر نمکیات کے گرم پانی میں تھوڑی دیر کے لیے بھگونی چاہئیں۔ یہ بر قی ملم کاری کے محلول کو سطح سے اترنے سے روکے گا۔
- 4. چنانی ہٹانے کے تازہ بنائے گئے محلول کے ساتھ دو قطرے دھلانی کے محلول کے ڈالیں تاکہ ضرورت سے زیادہ گیس کے اخراج کو روکا جاسکے۔

اہم نکتہ:

چنانی ہٹانے کے بعد شے کو اچھی طرح پانی سے دھولیں۔ دو لٹچ کو زیر و پر سیٹ کرنا نہ بھولیں۔

3.5.3 مسائل اور ان کا حل:

برقی صفائی کے مسائل اور ان کا حل میں 3.5.

مسئلہ	مکنہ حل
داغ دار سطح محلول میں کوئی رد عمل نہیں ہوتا (قابل مشاہدہ بلکہ نہیں ہیں)	چنانی ہٹانے پر ضرورت سے زیادہ ارتکاز یا وقت کا استعمال۔ پاش سے ہٹانا چاہیے۔ بجلی کے رابطوں کو چیک کریں۔

3.6 بالاصوتی صفائی:

بالاصوتی صفائی میں آواز کی لہروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان صوتی لہروں کو بلند فریکوئنسی پر صفاکار محلول میں سے گزارا جاتا ہے۔ یہ محلول اکلی، تیزاب یا کوئی نامیاتی محلل ہو سکتا ہے۔ بالاصوتی لہروں کو جب مائع ذریعے میں سے گزارا جاتا ہے تو اس میں گیس کے نبلے پیدا ہوتے ہیں۔ جن سے میلی اشیا پر رگڑائی کا عمل ہوتا ہے۔ اگرچہ اس صفائی کا میکانزم مکمل طور پر سمجھ نہیں آتا۔ مگر اس سے بہت اچھی صفائی ہوتی ہے۔ یہ ایسی سطح کے لیے مثالی ہے جس پر مٹی کی بلکی تہہ جبی ہو اور ڈیزائن پر چھیدہ ہو یا ایسی سطح ہو جس پر شگاف پڑے ہوں جو ڈبو نے کی تکنیک سے یا پرے سے آسانی سے صاف نہ ہو سکتی ہو۔ بالا صوتی صفائی کی تکنیک میں خامی یہ ہے کہ اس کے سیٹ اپ کے لیے بجلی کی فراہمی اور مبدل (transducer) پر بھاری سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اس تکنیک کا استعمال صرف اس صورت میں مناسب ہے جب جب بہت محتاط اور تفصیلی صفائی کی ضرورت ہو۔ بالاصوتی صفائی کا محلول مرکب دھات کی اساسی سطح جس کی صفائی درکار ہو پر انحصار کرتا ہے۔ آپ کو اس کے لیے ایک طاقتوں بالاصوتی مشین کی ضرورت ہے جس میں ہمیٹر بھی موجود ہو۔ بازار میں دستیاب منظور شدہ ترکیب بھی اس تکنیک میں دھاتی شے کو صاف کرنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔

صفائی سے قبل اور بعد کے نتائج تصویر 13-12 میں دیے گئے ہیں۔

3.6.1 عملی طریقہ کار:

- 1۔ ایک مخصوص درجے تک الٹراؤنک مشین کے ٹب میں پانی ڈالیں۔
- 2۔ پانی میں الٹراؤنک صفاکار محلول ڈالیں۔
- 3۔ الٹراؤنک صفاکار مشین کا بٹن چلانیں۔

- 4۔ درجہ حرارت اور فریکوئنسی کو ترتیب دیں۔
- 5۔ مشین کو زیور کے بغیر 15 منٹ کے لیے چلنے دیں۔
- 6۔ بالٹی یا چھٹی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے زیور کو مشین میں رکھیں۔
- 7۔ اسے 15 سے 30 منٹ تک صاف ہونے دیں۔
- 8۔ زیور کو باہر نکال لیں اور پانی سے اچھی طرح دھولیں ترجیحاً گرم پانی کے ساتھ۔


اہم نکتہ:

الٹراسونک مشین کو پانی کے بغیر کبھی نہ چلانیں اور پانی کی سطح کی بلندی کا خیال رکھیں۔ اپنا زیور اس میں رکھنے کے لیے ہمیشہ بالٹی یا ہینگر (hanger) استعمال کریں۔


3.6.2 مسائل اور ان کا حل:

الٹراسونک صفائی میں مسائل کا حل: ٹیبل 3.6

مسئلہ	مکمل حل
دراثیں ڈالنا	الٹراسونک دھلاتی میں ضرورت سے زیادہ صفائی زیور کی سطح پر باریک باریک دراثیں ڈالنے کا سبب ہو سکتی ہے۔
کہیں کہیں دودھیا دھبے عمل تحسید	پلاسٹک کی بالٹی میں ضرورت سے زیادہ صفائی اس کا سبب ہو سکتی ہے۔ اس کا سبب غلط الٹراسونک محلول یا ضرورت سے زیادہ بھگونا ہو سکتا ہے۔

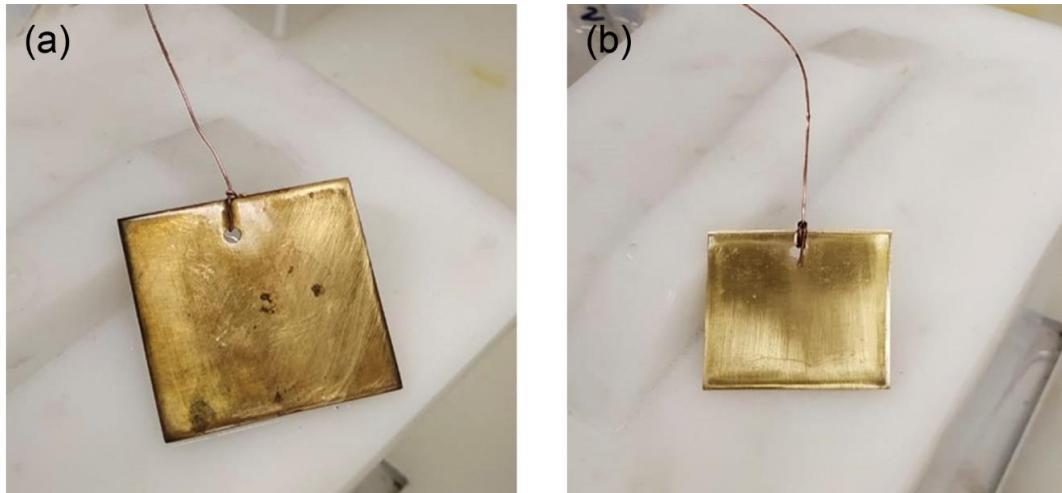

شکل 3.6 پیتل الٹر اسونک صفائی (اے) سے پہلے، (بی) بعد میں

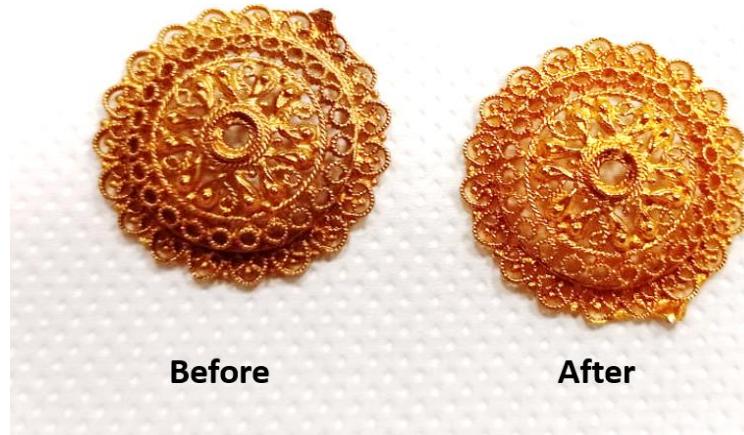

شکل 3.7 پیتل کے زیورات کی الٹر اسونک صفائی

3.7 تیزاب سے صفائی:

تیزاب کے ساتھ صفائی کی تکنیک میں معدنی تیزاب، نامیاتی تیزاب یا تیزابی نمک کا مخلوط کسی رطوبت انگیز مادے یا صابن کے ساتھ دھات کی سطحوں پر سے زنگ، تیل، چکنائی یادو سری آکوڈگی کو صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ استعمال حرارت کے ساتھ یا حرارت کے بغیر دونوں طرح سے ہو سکتا ہے۔ اس کے استعمال کی دو بنیادی وجوہات ہیں:

☆ آکوڈگی کی تہہ کو صاف کرنا

☆ چمک بڑھانا

اس کی ترکیب، طاقت اور تیزابی مخلول کے درجہ حرارت میں بڑے پیانے پر تغیرات ممکن ہیں۔ ان تغیرات کا انحصار، وقت کی حد، موٹائی، مرکب اور ہٹائے جانے والی تہہ کی مادی نوعیت پر ہے۔ کچھ دھاتیں غذا کو محفوظ کرنے والے تیزاب کے استعمال سے ضائع ہو جاتی ہیں۔

دی گئی ترکیب میں سے کسی ایک کا استعمال خام سطح کی نوعیت، قیمت اور مطلوبہ معیار پر منحصر ہے۔ ٹیبل 12-10 میں ترکیب کا پر اور کاپر اساس دھاتوں کے لیے دی گئی ہیں۔

کیمیائی عمل:

تمام کیمیائی مادے تکنیکی درجے کے ہیں۔ تیزابی مخلول درج ذیل تکنیکی درجے کے کیمیائی مادوں سے تیار کیے جاتے ہیں۔

ٹیبل 3.7 ترکیب میں استعمال ہونے والے تیزابوں کی بڑے پیانے پر صفائی

ترکیب کا نام	جمجم	% (Mass)	کثافت
گلائی کولک ایسٹ	67	1.3	
سلفیور ک ایسٹ	93	1.83	
ہائیڈرو کلور ک ایسٹ	31	1.16	
نارٹرک ایسٹ	67	1.40	
فاسفور ک ایسٹ	75	1.5	

میل ہٹانے کی ترکیب نمبر 1:

ٹیبل 3.8 میل یازنگ ہٹانے کی ترکیب

کیمیائی مادہ	مرکب %	نتیجہ	منتخب قدر	نتیجہ

بصري مشاہدہ 1: کاپر کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے 2: بتانے کے لیے بالکل اچھا نہیں ہے خرچ: 110 فنی کلوگرام	250 ml/L 500ml/L متوازن روم ٹمپریچر	50-300/L ml 150- 600/L ml متوازن کرنے کے لیے 18 to 20 C	سلفیور ک ایسٹ نائرٹک ایسٹ پانی درجہ حرارت
---	--	--	--

میل ہٹانے کی ترکیب نمبر 2:

میل 3.9 میل یا زنگ ہٹانے کی ترکیب

نتیجہ	منتخب قدر	مرکب %	کیمیائی مادہ
بصري مشاہدہ 1: کاپر کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے 2: بتانے کے لیے بہت قابل اطمینان قیمت: 155 فنی کلوگرام	750 ml/L 250ml/L 1ml/L روم ٹمپریچر	750 ml/lit 250 ml/li 1ml/L روم ٹمپریچر	فاسفور ک ایسٹ نائرٹک ایسٹ پانی درجہ حرارت

چمکدار تیزابی محلول

میل 10.3 زنگ ہٹانے اور چمک پیدا کرنے کے لیے ترکیب

نتیجہ	منتخب قدر	مرکب %	کیمیائی مادہ
بصري مشاہدہ 1: کاپر کے لیے کافی قابل اطمینان 2: بتانے کے لیے ٹھیک خرچ: 95 فنی کلوگرام	700 ml/L 299ml/L 1ml/L روم ٹمپریچر	600- 750 ml/L 200- 350 ml/L 1ml/L روم ٹمپریچر	سلفیور ک ایسٹ نائرٹک ایسٹ ہائیڈرو کلوک ایسٹ درجہ حرارت




شکل 3.8: بیان کردہ مختلف فارمولیشنز کے مطابق بنائے گئے تیزابی محلول

اہم نکتہ:


تیزابی صفائی میں صفائی کا وقت اور تیزاب کی طاقت لازمی بنیادی اصول ہیں۔ ضرورت سے زیادہ وقت کا استعمال سطح پر گڑھوں اور دوسرا سوال کا سبب بن سکتا ہے۔ بازار میں دستیاب منظور شدہ ترکیبوں کو تیزابی صفائی کی کارکردگی کو زیادہ بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔

احتیاطی تدابیر:

تیزابی صفائی کے نظام میں سائنائزڈ کے داخلے کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں۔ تاکہ ہلاکت خیز ہائیڈروجن سائنائزڈ گیس کو بننے سے روکا جاسکے۔ تیزابی صفائی کا عمل ہمیشہ دھواں نکالنے کی ہڈ کے نیچے سرانجام دیں۔

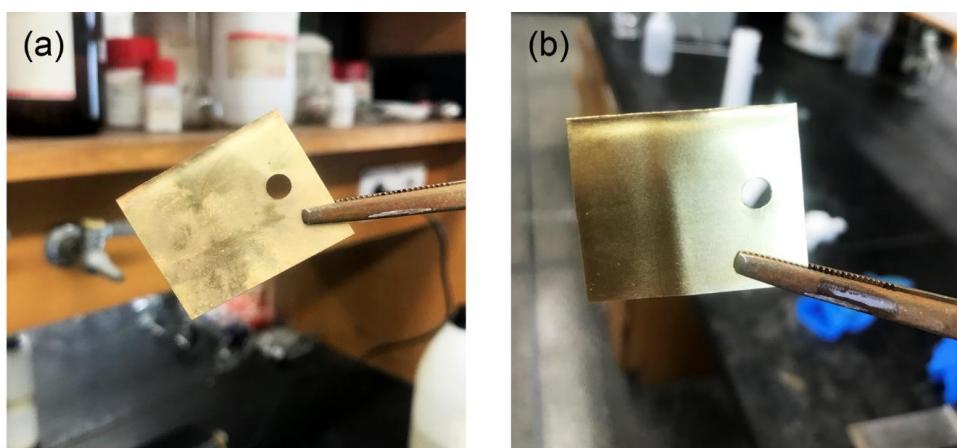

شکل 3.9: پیٹل کی شیٹ کی تے صفائی

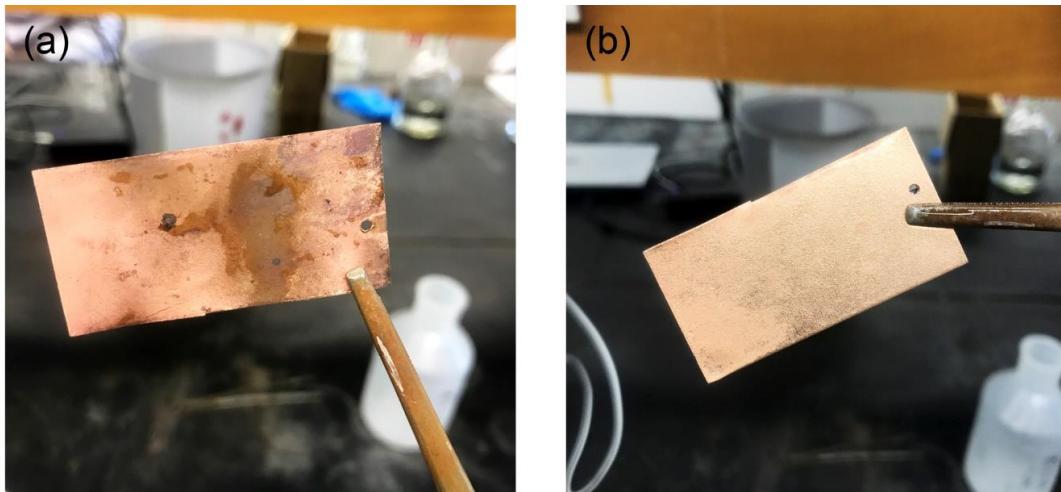

شکل 3.10 تابے کی شیٹ کی تیزاب سے صفائی

3.8 برقی پاٹش کا عمل:

برقی پاٹش کا عمل شے کو ہموار اور چمک دار بنانے کے لیے سرانجام دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار برقی ملمع کاری جیسا ہی ہے۔ سوائے اس کے کہ اس میں سٹھنکام اینڈ ک اور سیسپر مبی ہے یا پھر SS کیتوڈ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ برقی پاٹش کے مختلف محلول مختلف ارتکاز کے ساتھ آزمائے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دو لٹھ اور وقت کے مطابق محلول کی کار کردگی کو بہتر بنایا گیا۔ تفصیلی آزمائش اور بہترین اصول وضع کرنے کے بعد ہم درج ذیل ترکیبوں اور اصولوں تک پہنچے ہیں۔

حل نمبر 1:

- 1 گلائی کولک ایسڈ 300ml/L
- 2 فاسفور ک ایسڈ 500ml/L
- 3 سلفیور ک ایسڈ 150ml/L تک
- 4 متوازن کرنے کے لیے پانی


حل نمبر 2:

- 1 فاسفور ک ایسڈ 550ml/L
- 2 سلفیور ک ایسڈ 190ml/L

- 3 3 سے 4 قطرے دھلائی کے مکمل کے
- 4 متوازن کرنے کے لیے پانی
- 5 ولٹج کی کارکردگی کو بڑھانا 05 ولٹ
- 6 وقت کی کارگردانی کو بڑھانا۔ 20 سینڈ



شکل 3.11 مختلف ولٹیج زپر پتیل کی شیٹ کی الیکٹر و پولٹنگ

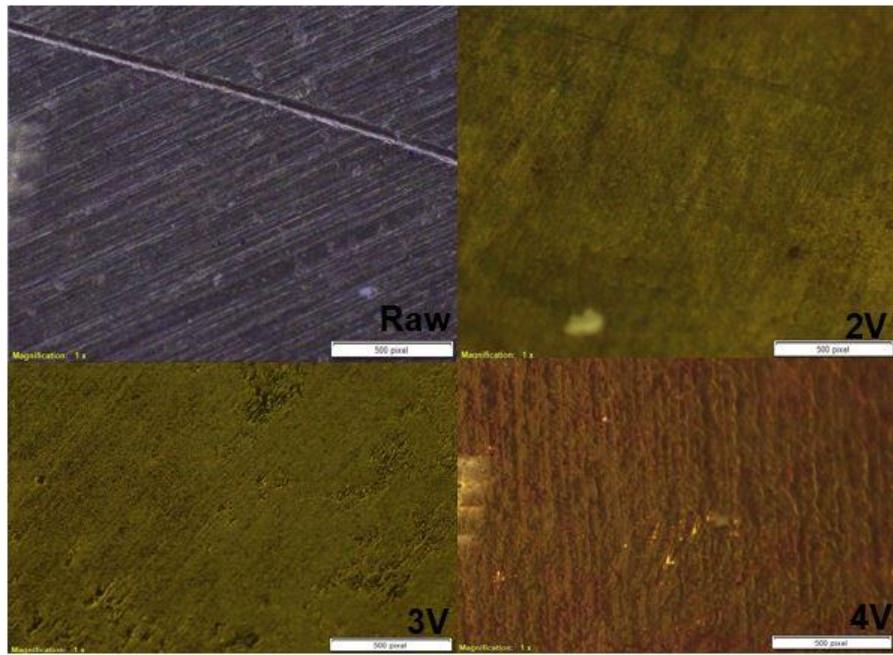

شکل 3.12 مختلف ولٹیجز پر الیکٹرولپاش کی گئی پیٹل کی شیٹ کی خورد بینی تصویر


اوپر دی گئی تصاویر میں بر قی ملمع کاری کے نتائج دکھائے گئے ہیں۔ بہترین کار کردگی کے لیے ہر ایک میں مختلف ولٹیج رکھا گیا ہے۔ مائیکرو سکوپ سے لی گئی تصویر کی سطح دکھاتی ہے کہ 2 اور 3V پر سطح صاف نہیں ہے۔ 5 اور 6V پر سطح کافی حد تک صاف ہے جس پر کوئی گڑھایا خراش نہیں ہے۔ جبکہ 7 اور 8V سطح کو نقصان پہنچانے اور اس میں گڑھے ڈالنے کا سبب بن رہا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بر قی پاٹش کے عمل میں بہترین کار کردگی اور نتائج فراہم کرنے والا ولٹیج 5 اور 6 ہے۔

3.9 صفائی کے عمل کی روافی کی ڈائیگرام:

درج ذیل ڈائیگرام تجربات کے بعد وضع کی گئی ہے کہ جو سطح کے معیار، صفائی، گرد کی قسم اور خرچ پر منحصر ہے۔ ان میں سے کوئی بھی راستہ اختیار کیا جاسکتا ہے۔ مذکورہ بالا عناصر پر انحصار کرتے ہوئے کئی ممکنہ راستے سطح کے معیار، پیداواری صلاحیت، قیمت اور صفائی کے مطلوبہ معیار پر انحصار کرتے ہوئے اختیار کیے جاسکتے ہیں۔

سطح کو شکل 3.13 میں دیے گئے ممکنہ راستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے سے پہلے پاٹش کیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا راستہ راستہ نمبر 1 ہے۔ اس عملی راستے میں سب سے پہلے الکٹریکلی / برق پاٹش صفائکار کے ذریعے سطح سے کسی بھی قسم کی چکنائی، گردیا تیل ہٹا کر صاف کیا جاتا ہے۔ اگر ہموار بنانے کے لیے سطح کو مزید پاٹش کی ضرورت ہے تو ٹمبیل صفائی کا عمل کیا جاتا ہے۔ (راستہ نمبر 2) اگر سطح پر بھاری زنگ ہے یا اس پر اکسائیڈ کی تھہ ہے۔ فرض کریں ایسٹ

پکنگ (Pickling) کے مرحلے میں اس سائیڈ کی تہہ پوری طرح صاف نہیں ہوئی تو ایڈڈپ محلول استعمال کر کے اضافی ایڈٹرینٹ کا مرحلہ طے کیا جاتا ہے۔ بالاصوتی صفائی پچیدہ سطھوں یا ساختوں کے لیے مناسب ہے۔ (راستہ نمبر 3) بھی پچیدہ ساختوں والی اشیا کے لیے تجویز کیا جاتا ہے۔ سطھ کو کیمیائی عمل کے ذریعے چمکدار بنانے کے لیے راستہ نمبر 4 کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس راستے میں راستہ نمبر 1 کے علاوہ برائٹ ایڈڈپ کا مرحلہ بھی طے کیا جاتا ہے۔ برتنی ملمع کاری سے قبل سطھ کو تیزاب یا الکٹری میں ڈبو کر ہر قسم کی آکوڈگی سے پاک کیا جاتا ہے۔

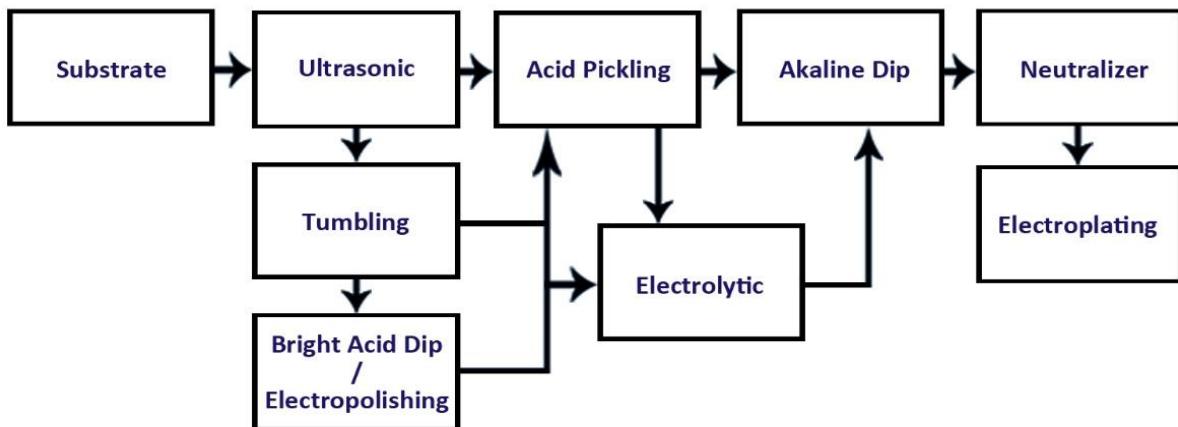

شکل 3.13 صفائی کے عمل کا تصویری خاکہ (مکنہ راستوں، سطھ پر منحصر)

3.10 حتمی آزمائش کے متأجح:

شکل 3.14 - 3.16 میں صاف شدہ سطھوں کی کچھ تصاویر دی گئی ہیں۔ زیریں سطھ (چوڑیاں) اس شکل میں راستہ نمبر 4 کے ذریعے پہلے سے صاف کی گئی ہے۔ سطھ پر بہت زیادہ میل کی تہہ ہونے کی وجہ سے۔ شکل 20 میں سطھ پچیدہ ساخت کی حامل ہے اس لیے راستہ نمبر 3 اختیار کیا گیا ہے۔ کیونکہ اس میں بالاصوتی اور ٹیبل صفائی کے اضافی مرحلے ہیں۔



شکل 3.14 روٹ نمبر 5 کے مطابق کی گئی صفائی



شکل 3.15 روٹ 2 کے مطابق کی گئی صفائی



شکل 3.16 روٹ 2 کے مطابق کی گئی صفائی

3.11 صفائی کی آزمائشیں:

آکوڈہ سطح بر قی ملمع کاری کے عمل میں مسائل کا باعث بنتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر پاٹش کی تہہ اور سطح کے درمیان کوئی میل ہے تو چکنے کی صلاحیت متاثر ہو گی یوں سطح پر گڑھوں یاد ہند لے پن کے امکانات ہوں گے۔ چکنے کی صلاحیت میں کمی کی وجہ میں ویسچر نگ کے مسائل یا آکوڈگی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایک تربیت یافتہ ٹکنیشن سطح کی صفائی کی میل کو جائز لیتا ہے۔ صفائی کو جائز نہ والی آزمائشیں ٹکنیکیں درج ذیل ہیں۔


3.11.1 آنکھ بطور تجزیاتی آکہ:

صفائی کے معیار کا تعین کرنے کے لیے سب سے آسان اور تیز ترین اور سب سے زیادہ براہ راست طریقہ سطح کو خود احتیاط سے دیکھنا ہے۔ اگر صفائی کا معیار ٹھیک نہیں ہے تو ملمع کاری بھی بُری ہی ہو گی۔

3.11.2 دھاتی سطح پر پانی کی تہہ کاٹوٹنا (واٹر بریک):

واٹر بریک ٹیسٹ صفائی کو چیک کرنے یا سطح پر آکوڈگی کی موجودگی کو شناخت کرنے والے ایسے پیمانے کے طور پر استعمال ہوتا ہے جس کی مدد سے سطح کی حالت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ کو عمل میں لانے کے لیے سطح مقطر پانی میں ڈبوئی جاتی ہے۔ یا سطح پر پانی عمود آنڈیلا جاتا ہے اور پانی کے رویے کا سطح پر کھلی آنکھ سے تجویہ کیا جاتا ہے۔ اگر سطح بالکل صاف ہے اور اس پر کوئی میل نہیں ہے تو پانی ایک چادر بناتا ہوا بہہ جائے گا، سطح پر قطرے چھوڑے بغیر۔ دوسری صورت میں پانی جب گردیاں لگیوں کے نشانات سے ملے گا تو سطح پر قطروں کی صورت میں ٹھہر جائے گا۔ تاہم بہت سے صفا کار مخلول

کم سطحی تباہ کے حامل ہوتے ہیں۔ اور اس طرح مٹی کے کم حصے کو عبور کیا جا سکتا ہے۔ صفائیار محلول کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے ہلکے ایسٹ میں ڈبوایا جاتا ہے اور پھر پانی کے ساتھ دھلانی سے صحیح تصویر سامنے آتی ہے۔

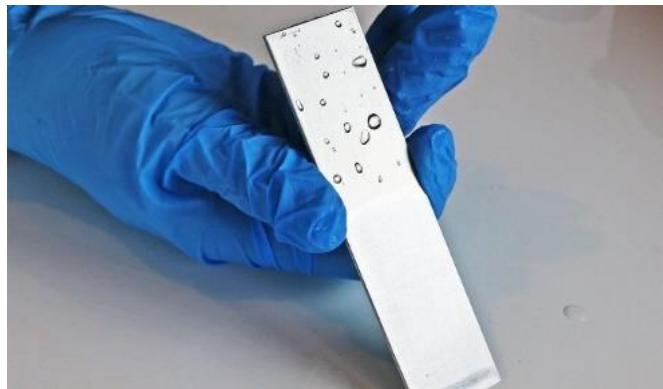

شکل 3.17 وائر بریک ٹیسٹ کی تصویر

3.11.3 صافی یا سفید دستاںوں کی آزمائش (وائیٹ گلو):

سطح کو صاف کرنے کے لیے سفید تولیہ یا جھاڑن کے استعمال سے پاش شدہ سطح پر باقی تیل اور مٹی دکھائی دے گی اگر آکوڈگی سطح پر موجود ہو تو سطح کو دوبارہ صحیح طریقے سے صاف کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ملمع کاری میں کسی منسلک سے بچا جاسکے۔ یہ ٹیسٹ ہمارے سطح اور پیچیدہ ساخت دونوں کے لیے موثر ہے۔ سطح دھات کی یا پلاسٹک کی کوئی بھی ہو سکتی ہے۔



شکل 3.18 وائیٹ گلو ٹیسٹ کی تصویر

باب چہارم

برقی ملمع کاری

4.1 تعارف:

برقی ملمع کاری، ملمع کاری کا ایسا عمل ہے جس میں برقی روکے استعمال سے ایک دھات کے اوپر کسی دوسری دھات کی تہہ چڑھائی جاتی ہے۔ یہ زیادہ تر آرائشی مقاصد یادھات کو گلنے سے بچانے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ برقی ملمع کاری کی کچھ مخصوص اقسام ہیں جیسے کہ کاپر کی ملمع کاری، سلوو کی ملمع کاری، کرومیم کی ملمع کاری، برقی ملمع کاری میں صنعت کارز یادہ تراشیا کے لیے سستی دھاتیں جیسے سٹیل، کاپر، پیتیل اور زنک استعمال کر سکتے ہیں۔ تاہم پالش کی آخری تہہ جمانے کے لیے کسی دوسری قیمتی دھات کا استعمال ہو سکتا ہے تاکہ ظاہری شکل زیادہ بہتر ہو۔ ایسا شے کی حفاظت یادگیر مطلوبہ خصوصیات پیدا کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔

بعض اوقات پالش کی محض آرائشی تہہ لگائی جاتی ہے جیسے کہ ایسی اشیا جن کو ہم گھر کے اندر یا خشک ماحول میں استعمال کرتے ہیں جہاں گلنے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ اس قسم کی اشیا پر عام طور پر سونے کی باریک تہہ یا سلوو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ یہ صارف کو اپنی جانب راغب کریں۔ برقی ملمع کاری و سیچ پیمانے پر موڑ گاڑیوں، ہوائی جہازوں، الیکٹرانکس، زیورات اور کھلونوں کی صنعتوں میں استعمال ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر برقی ملمع کاری کے عمل میں الیکٹرولائٹ سیل کا استعمال ہوتا ہے جس میں دھات کو منفی چارج کیا جاتا ہے اور اسے برق پالش محلوں میں ڈبوایا جاتا ہے جو کہ ثبت چارج کے حامل دھاتی آئنز(ions) پر مبنی ہوتا ہے۔ پھر منفی اور ثبت چارجوں کی وجہ سے دونوں دھاتیں ایک دوسرے کی طرف کھنچتی ہیں۔

4.2 آلات اور سامان:

- ☆ برقی روکوڈرست رکھنے والا آلهہ
- ☆ رابطے کے تار
- ☆ تھرمو میٹر ز
- ☆ PH پیپیار / لمس پیپر
- ☆ الیکٹرول
- ☆ چولہا / ڈبونے والا ہیٹر

پانی سے دھونے کے لیے پلاسک کی بائٹی	☆
گریجو ایڈ بیکر (graduated beakers)	☆
ہلانے والا آکہ (Stirrer)	☆
نمبر والے (digital) ترازو	☆
کشش ثقل کے مخصوص پیمانے	☆
پیمائشی سلندر	☆
مدد ب عدد سے	☆
چمٹیاں اور پلاس	☆
بنگ مشین (buffing machine)	☆
بنگ کلاتھ (buffing cloth)	☆
ہوا سے خشک کرنے والا آکہ	☆
چولہا	☆
تو لیے اور ٹشو پپر	☆
لکڑی کا براڈہ	☆
حفاظتی / الکٹریک فوریک پاٹش کی تہیں	☆
برق پاٹش محلول یا کیمیائی مادے	☆
اضافی چیزیں (چک پیدا کرنے والے اور ہموار بنانے والے عوامل)	☆

4.3 عملی طریقہ کار:

- 1 بر قی ملچ کاری کے لیے محلول تیار کریں۔
- 2 عملی پیمانوں کی ترتیب درست کریں (درجہ حرارت، PH و لٹچ اور بر قی رو کی کثافت)
- 3 اینیوڈ اور کیتھوڈ کا تناسب
- 4 الکٹریکی ڈز کو بھلی فراہمی لائن کے ساتھ جوڑیں۔
- 5 اضافی عوامل کی مقدار سپلائر (supplier) کی ہدایت کے مطابق سیٹ کریں۔

- 6- برقی ملمع کاری کا عمل انجام دیں (کاپر، نکل، سلوو، سونا، روڈیم)
- 7- پالش شدہ شے کو پانی سے دھولیں۔
- 8- پالش شدہ شے کو خشک کرنے کا عمل۔
- 9- جب شے سونے، نکل، کاپر یا چاندی سے قلعی کی گئی ہو تو پھر پالش کی ایک حفاظتی تہہ بھی لگائیں۔
- 10- حفاظتی تہہ کو ٹھیک کریں۔
- 11- استعمال شدہ برقی ملمع کاری کا مواد ضائع کر دیں۔
- 12- اگلے کام کے لیے ورک سٹیشن کو درست رکھیں۔

4.4 کاپر کی ملمع کاری:

کاپر ایک استثنائی انتخاب ہے کیونکہ یہ بنیادی طور پر اساسی دھات کی معمولی خامیوں کو چھپاتا ہے۔ دوسرے عام دھاتوں پر مبنی ملمع کاری کے مخلوقوں کی نسبت یہ غیر متحرک ہے اور ملمع کاری میں بہترین کار کردگی دکھاتا ہے۔ تیجتاً ایسی سطحوں کو بھی شاندار پالش کرتا ہے جنہیں پالش کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آخر میں یہ یونند درجے کا موصل ہے۔ یہ خصوصیت اسے پرنٹڈ الیکٹرونک بورڈ (printed electronic board) کے لیے بہترین پالش کا درجہ دیتی ہے۔ یہاں ہم کاپر ملمع کاری کے دو بنیادی طریقے بیان کریں گے جو کہ ملمع کاری کی صنعت میں استعمال ہوتے ہیں۔

- 1- سائناسائیڈ کاپر
- 2- ایسڈ کاپر

4.4.1 سائناسائیڈ کاپر ملمع کاری:

سائناسائیڈ ملمع کاری اساسی دھات کو محفوظ کرنے کے لیے دیگر تھوں سے پہلے کی جاتی ہے۔ ایسا اساسی دھات کی حفاظت اور چپکنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ کھرد رے پن کو کم کرنے اور آرائشی ملمع کاری میں سطح کو بہتر بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ نکل اور کرومیم ملمع کاری سے پہلے سٹیل کے حصوں کو کاپر کے ساتھ پالش کرنے میں سائناسائیڈ ملمع کاری کا استعمال ہوتا ہے۔

سائناسائیڈ کاپر ملمع کاری کی ضرورت لو ہے، سٹیل، زنک اور ٹن مرکب دھاتوں پر زیریں تہہ کے طور پر چمکدار کاپر کے ساتھ پالش کرنے سے قبل ہوتی ہے۔

4.4.1.1 تراکیب اور عملی تقاضے:

ٹیبل 4.1: تراکیب اور کاپر سائنائیڈ محلول کے عملی تقاضے

سائنائیڈ کاپر محلول	داڑہ کار/L	8/L زیادہ سے زیادہ
CuCN	3-15	25
NaCN	48-23	40
سوڈیم کاربونیٹ	15 -0	12

عملی تقاضے:

درجہ حرارت C	کرانٹ کی کشافت	وولٹیج V	ہلچل	اینوج	وقت
درجہ حرارت C	کرانٹ کی کشافت	وولٹیج V	ہلچل	اینوج	وقت



شکل 4.1 پیتل دھات پر کاپر سائنائیڈ کی بر قی ملیع کاری کے نتائج

4.4.1.2 محلول کے بنیادی اجزاء کے افعال:

رُتیک سائنائید اور راچیل سائنائید (Rochelle Cyanide) محلول اولین سطح پر 1.0 to 0.05 (0.1 mil) کی کاپر کی تہہ لگانے کے لیے مزید کاپر ملمع کاری سے قبل استعمال کیے جاتے ہیں۔

کاپر سائنائید:

سائنائید محلول کے مرکبات کی وجہ سے قلعی کی ہموار تہہ جانا ممکن ہوتا ہے۔ کاپر کے ارتکاز میں اضافہ اور سوڈیم یا پوٹاشیم سائنائید میں کی کا نتیجہ وسیع برقی روکی کشافت کے احاطے میں برقی روکی بہتر کارکردگی کی صورت میں نکلتا ہے۔

سوڈیم / پوٹاشیم ہائیڈرو اکسائید:

سوڈیم یا پوٹاشیم ہائیڈرو اکسائید کو بہترین کارکردگی والے محلولوں میں اولین درجہ پر شامل کیا جاتا ہے تاکہ اچھی الیکٹریکل موصلیت فراہم کر سکے اور پھیلانے کی صلاحیت کو بہتر بناسکے۔ ان محلولوں میں زیادہ لگنی ہوئی دھرات کے لیے الکٹی شامل کرنا بھی لازمی ہے۔ عام طور پر کاسٹک کی صرف تھوڑی سی مقدار سڑ انک یا راچیل محلولوں میں ڈالی جاتی ہے تاکہ PH کالیوں درست دائرے کے اندر ترتیب دیا جاسکے۔

کاربونیٹ:

یہ محلول کو غیر جانبدار کرتا ہے اور اینوڈ قطبیت کو کم کرتا ہے۔ اگرچہ کاربونیٹ کا بلند ارتکاز جو 900 سے 120.0 g/120.0 ہے ملمع کاری کے دائرة کار کو کم کرتا ہے۔ یعنے محلول میں اس کے بنیادی عمل کو مستحکم کرنے کے لیے شامل کیا جاتا ہے۔

4.4.1.3 مسائل اور آن کا حل:

ثیبل 4.2: نکل ملمع کاری کے مسائل اور آن کا حل

علامت	مکمل اسباب
چکنے کی صلاحیت کا کم ہونا کاپر سخت ہو جاتا ہے پالش کی کھرد ری یادانے دار تھہ کھرد ری سطح محلوں شفاف نہیں ہے	نامناسب صفائی، فری سائنا ہیڈ کافی بلند ہے، فری سائنا ہیڈ کافی کم ہے۔ برقی رو کی کثافت کافی کم ہے، دھات کی مقدار کافی کم ہے۔ برقی رو کی کثافت بہت بلند ہے۔ محلوں میں موجود ٹھوس اجزا کی فعلیت م uphol ہو جاتی ہے۔ فری سائنا ہیڈ کافی کم ہے، م uphol فعلیت کے حامل مادے محلوں میں موجود ہیں۔ فری سائنا ہیڈ کم ہے۔ کاربونیٹ کی مقدار کافی زیادہ ہے۔ فری سائنا ہیڈ کافی زیادہ ہے۔ دھات کم ہے، کرومیم کی آکوڈگی (کرومیم سے دھات کی سطح پر آبلے، یا پالش کے دھبے پر سکتے ہیں خاص طور پر برقی رو کی کم کثافت والے علاقوں میں) فری سائنا ہیڈ کی زیادتی فری سائنا ہیڈ کی کمی
نیلا محلوں ٹھنڈا ہو کر قلموں میں بدل جاتا ہے۔ کارکردگی ٹھیک نہیں ہے اینڈو ڈ کافی چمکدار ہیں اینڈو کی قطبیت	فری سائنا ہیڈ کافی زیادہ ہے۔ فری سائنا ہیڈ کافی زیادہ ہے۔ دھات کم ہے، کاربونیٹ کی مقدار کافی زیادہ ہے۔ فری سائنا ہیڈ کافی زیادہ ہے۔ دھات کم ہے، کرومیم کی آکوڈگی (کرومیم سے دھات کی سطح پر آبلے، یا پالش کے دھبے پر سکتے ہیں خاص طور پر برقی رو کی کم کثافت والے علاقوں میں) فری سائنا ہیڈ کی زیادتی فری سائنا ہیڈ کی کمی
اینڈو کا لے ہو جاتے ہیں (فلم ہمیشہ تحلیل نہیں ہوتی جب برقی رو بند ہو) داغ دھبے	دھاتی آکوڈگی موجود ہوتی ہے خاص طور پر سیسیسے دھلانی کا خراب معیار، اساسی دھاتوں کی مسام داری، پالش کی تھہ کی مسام داری کرومیم کی آکوڈگی موجود ہوتی ہے، فری سائنا ہیڈ کافی بلند ہے، زنگ اچھی طرح صاف نہیں ہے۔
پالش کا نہ ہونا	

4.4.2 ایسڈ کا پر ملمع کاری:

چمک پیدا کرنے والے اور ہموار کرنے والے نامیاتی عوامل کے حامل ایسڈ کا پر محلول کھرد رے سٹیل اور گلہ ہوئے پلاسٹک پر ہموار تہہ جمانے کے لیے بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں۔ ایسڈ کا پر کی باریک اور چھوٹی جگہوں پر پہنچنے کی شاندار صلاحیت کی وجہ سے سٹیل یا زنك کی سطحوں کے گڑھے، شگاف، سوراخ یاد راڑیں کا پر کے ساتھ اچھی طرح بھر جاتی ہیں۔ اور یہ گلنے یا آبلے پڑنے کے عمل کی مزاحمت کرتا ہے۔

ایسڈ کا پر کی ملمع کاری موڑ گاڑیوں اور زیورات کی آرائشی پاش کے عمل کا ایک مرحلہ ہے۔ چمکدار کا پر کی تہہ پر مزید پاش کی تہہ چمک اور خوبصورتی کو بڑھاتی ہے۔

4.4.2.1 ترکیب اور عملی تقاضہ:


ٹیبل 4.3: ترکیب اور ایسڈ کا پر محلول کے عملی تقاضہ

زیادہ سے زیادہ g/L	داڑہ کاری g/L	سامانائیڈ کا پر محلول
250	250 - 200	کاپر سلفیٹ CuSO ₄ - 5h20
80	9 - 45	سلفیور ک ایسڈ H ₂ SO ₄
سپلائر کی ہدایت کے مطابق	سپلائر کی ہدایت کے مطابق	اضافی عوامل

عملی تقاضہ:

روم ٹمپریچر	40 - 20	درجہ حرارت C
2.2 ہو گیا	2.5 - 1.5 اختیاری	دو لٹج V
	کاپر موٹانی کے مطابق	ہل چل اینوڈ
		وقت

محلول کے اجزاء کے افعال

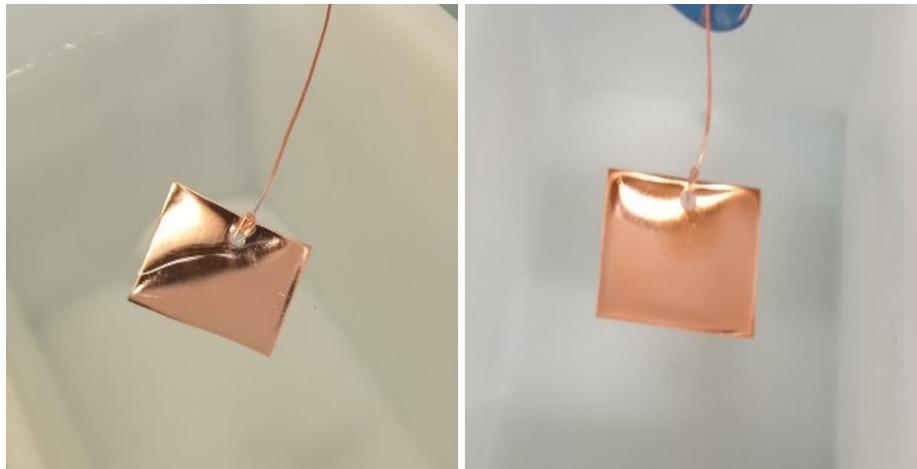

شکل 4.2 ایڈ کا پر بر قی ملمع کاری کے نتائج

4.4.2.2 کاپر سلفیٹ اور سلفیور ک ایڈ:

کاپر سلفیٹ کا ارتکاز خاص طور پر خطرناک نہیں ہے۔ اگرچہ محلول کی مزاجحتی خصوصیت ارتکاز کے بڑھنے سے بڑھ جاتی ہے۔ کیتوڈ قطبیت کا پر سلفیٹ کے ارتکاز کے L/g 250 سے زیادہ ہو جانے سے بڑھ جاتی ہے۔ کاپر سلفیٹ کے ارتکاز میں تبدیلی کا دانے کے سائز پر بہت کم اثر ہوتا ہے لیکن۔ جب سلفیور ک ایڈ کا ارتکاز Ng/L 72 تک بڑھ جاتا ہے تو دانے میں کچھ نفاست ضرور آتی۔ جب بلند کثافت کی کیتوڈ بر قی رو استعمال کی جاتی ہے تو کاپر سلفیٹ کا بلند ارتکاز حدود میں رہتے ہوئے تجویز کیا جاتا ہے۔ جب سلفیور ک ایڈ کے ارتکاز میں اضافہ ہوتا ہے کاپر سلفیٹ کی حل پذیری کم ہو جاتی ہے۔

کلور ایڈ:

کلور ایڈ آئن سطح کی ظاہری شکل، سخت پن، قلمیاتی جہت اور پالش کی تہوں کے اندر ورنی دباؤ پر اثر انداز ہوتا ہے۔

اضافی عوامل:

کسی خاص اضافی عامل کا استعمال ہر مرحلے میں جانچا جانا چاہیے۔ کیونکہ اس طرح نامطلوب خصوصیات سے بچا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سے اضافی عوامل کا مجوزہ نتیجہ، چک میں کمی یا پالش کی سختی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اضافی اجزاء عام طور پر بازار میں دستیاب منظور شدہ کیمیائی مادے ہوتے ہیں۔ انھیں آغاز کرنے کے لیے، ہموار کرنے کے لیے،

چمک دار بنانے کے لیے، محلول کو سازگار بنانے کے لیے، ظاہری شبہت اور دیگر خصوصیات کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

4.4.2.3 مسائل اور ان کا حل:

نکل اور کاپ کے لیے برقی ملمع کاری کا عمل خطرناک ہے اور اس عمل کو بغیر رکاوٹ کے انجام دینے کے لیے کچھ بنیادی اصولوں پر زیادہ احتیاط سے عمل کرنا چاہیے جبکہ عمل کے دوران دھند، جلن، مدھم پن، بھر بھرا پن اور عدم چپکا ہٹ جیسے کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر نیچے دی گئی تصویر کے ایک حصے میں دھاتی ٹکڑے کے جلے ہوئے کنارے دکھائے گئے ہیں اور دوسرے حصے میں سطح پر دھندلا پن ہے۔ کئی ممکنہ مسائل اور ان کا حل نیچے دیے گئے ٹیبل میں درج ہے۔



شکل 4.3 کاپ کی برقی ملمع کاری کے دوران درپیش مسائل

ٹیبل 4.4: ایسڈ کا پر محلوں کے مسائل اور ان کا حل

علامت	مکمل اسباب
کم برقی رو والے علاقوں میں مدھم پن چمک کا غائب ہونا بلند کشافت کی حامل برقی رو پر جانا ناہموار یادانے دار تھہ	کلوائیڈ کی زیادتی چمک پیدا کرتی ہے چمک پیدا کرنے والے جزو کی نامیاتی آکوڈگی کا پر کی کم مقدار یا کلوائیڈ کے درجے درجہ حرارت کی کافی کمی یا برقی رو کی کشافت کا بلند ہونا، تیزاب کی کم مقدار
کم برقی رو پر پالش کا بھوراپن کھرد ری تھہ سخت یا خستہ پالش	ضرورت سے زیادہ چمک پیدا کرنے والا جزو محلول میں معطل فعلیت کا بلند درجہ حرارت، برقی رو کافی کم ہے محلول زیادہ ٹھنڈا ہے، نامیاتی آکوڈگی، ضرورت سے زیادہ چمک پیدا کرنے والا جزو، لوہے کا بہت زیادہ آکوڈ ہونا، فری ایسڈ کی بہت زیادہ مقدار
پالش کے ہموار ہونے کی صلاحیت کم ہونا کم موصلیت	کم تیزابی درجہ حرارت کم ہے، تیزاب کا جزو کم، کا پر کم اینڈ کی کم مقدار، اینڈ کی ناکافی سطح

نوٹ:

کچھ منظور شدہ سائنسائیڈ کا پر محلوں کو بھی سوڈیم یا پوٹاشیم ہائیڈرو اکسائیڈ کے استعمال کی ضرورت ہوتی ہے۔
ہائیڈرو اکسائیڈ کی مقدار ٹھیک درجے پر برقرار رکھنے میں ناکامی چمک پیدا کرنے والے عامل کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہے۔
چمک دار کا پر محلول نامیاتی آکوڈگی کی موجودگی سے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ یہ عام طور پر کم کشافت کی حامل برقی رو میں دھنڈ پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک موقع نتائج کے بارے میں اپنے سپلائر سے بات کیجئے۔

4.5 نکل سے ملمع کاری:

نکل ملمع کاری بڑے پیانے پر آرائشی، انجینئرنگ اور برتنی تشكیل کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ غیر آہنی دھاتوں (جیسے کاپر، پیٹل وغیرہ) پر قیمتی دھاتوں کی پالش سے پہلے نکل ملمع کاری ہونی چاہیے۔ یہ قیمتی دھاتی ذرات کو غیر آہنی دھاتوں میں پھیلنے سے روکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں درمیانی تہہ رکاوٹ کے طور پر کام کرتی ہے۔ نکل ملمع کاری کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ میٹریل کو بہت چمک دار سطح دیتا ہے۔ اس طرح پالش سے آخری مرحلے میں بہتر نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ نکل کا ایک نقصان یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو اسے الرجی ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ پالش کی آخری تہہ اگر سلوور، سونے یا سیلیڈ یم کی ہے تو بھی زیریں سطح نکل کی ہونے کی وجہ سے الرجی کا امکان رہتا ہے۔

اگر شے اچھی طرح پالش شدہ ہے تو نکل کی ملمع کاری لازمی نہیں ہے۔ کچھ ممالک میں نکل کی زیریں پرت پر بھی پابندی ہے۔ نکل کی زیریں تہہ کو طاقت ور مقناطیس سے چیک کیا جاسکتا ہے کیونکہ نکل میں مقناطیسی خصوصیات موجود ہیں۔

جدید آرائشی نکل ملمع کاری کے محلوں میں اضافی نامیاتی اجزاء ہوتے ہیں جو برتنی قلمیاتی عمل کو تبدیل کرتے ہیں تاکہ شیشے جیسی چمک کی عامل بلند درجے کے نکل کی پالش کی تہیں براہ راست محلوں سے جماںی جاسکیں۔ نکل ملمع کاری انجینئرنگ کے شعبے میں وہاں استعمال ہوتی ہے۔ جہاں کامل چمک دار سطح کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انجینئرنگ کے شعبے میں نکل ملمع کاری عام طور پر سلفر کے بغیر ہوتی ہے، ظاہری سطح پر چمک کے بغیر، بعض اوقات اضافی عوامل کے بغیر، پالش کی ان تہوں کو گلنے کے عمل کو روکنے، ٹوٹنے کے خلاف مزاجمت پیدا کرنے کے لیے مخصوص کیا جاسکتا ہے یا ٹوٹ پھوٹے حصوں کی مرمت کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مقناطیسی خصوصیات کو تبدیل کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو پالش کے لیے سطح کی تیاری یا نامیاتی تہہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ الیکٹرونک استعمال میں اور دوسرے مقاصد کے لیے پھیلاو کو روکنے کا کام کرتا ہے۔

نکل کا محلول ASTM B281 کے مطابق زیادہ تر انجینئرنگ کے مقاصد کے لیے مناسب ہے۔ آرائشی زیورات میں نکل ملمع کاری بہتر نتائج نہیں دیتی۔

نکل ملمع کاری کے لیے تجویزیں:

- 1 نکل کی تہہ 2-um کی موٹائی کے ساتھ 3 منٹ تک لگائی جاسکتی ہے۔ یہ عام طور پر زیریں تہہ کے لیے کافی ہے۔
- 2 محلول کی PH کی قدر کو باقاعدہ وقوف سے چیک کریں۔ یہ 3.8 اور 4.3 کے درمیان ہونا چاہیے۔ آپ خاص

ٹورپر کلر سکیل کے ساتھ PH پیپر اپنے ریگولر ڈکان دار سے حاصل کر سکتے ہیں۔ PH کی قدر عام عمل کے دوران بڑھ جاتی ہے۔ PH کا درجہ سلفور ک ایسڈ کے 20% محلوں کے چند قطروں کو شامل کرنے سے کم کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ نے بہت زیادہ ایسڈ ڈال دیا ہے۔ تاکہ PH کی قدر مطلوبہ درجے سے کم ہو جائے تو آپ تھوڑا اسماونیا ڈال کر اسے بڑھا سکتے ہیں۔

۱۰۴

جب ایک مرتبہ نکل کی ملمع کاری مکمل ہو جاتی ہے۔ آپ کو بغیر تاخیر کے ملمع کاری کے اگلے مرحلے کی طرف بڑھنا چاہیے۔ ورنہ نکل کی تہہ غیر فعال ہو جائے گی اور پالش کی اگلی تہہ کی کارکردگی بہتر نہیں ہو گی۔
نکل کی ملمع کاری کے بعد ہم تجویز کرتے ہیں کہ اس کو پانی سے دھو کر مزید صاف کیا جائے۔ پھر ایسٹ میں ڈبو یا جائے اور اس کے بعد پانی گزارا جاتا ہے۔ ایک لٹر سے کم حجم والے محلول کے لیے مقطر کرنا فائدہ مند نہیں ہے۔

4.5.1 ترکیب اور عمل کے بنیادی اصول:

ٹیبل 5.4: ترکیب اور نکل کی ملحوظہ کے مخلوق کے بنیادی اصول

زیادہ سے زیادہ g/L	حدود g/L	سامانہ ایڈ کا پر محلوں
350	400-225	نکل سلفیٹ $\text{NiSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$
50	60-30	نکل کلور ایڈ $\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$
40	45-30	بورک ایڈ H_3BO_3

ہدایات کے مطابق ہدایات کے مطابق اضافی عوامل

عملی تقاضہ:

درجہ حرارت C	66-44	5.5
V	8-2	2.5
PH	4.5-2	4.3
بیل چل	اختیاری	ہو گیا
اینڈو	نکل	
وقت	جتنی مونٹائی در کار ہو	

4.5.2 محلول کے اجزاء کے افعال:

نکل سلفیٹ، نکل آئریز (Ni) کا اولین ذریعہ ہے جس میں نکل کلور ایڈ اضافی ذریعہ ہے۔ نکل کلور ایڈ کے دو بڑے افعال ہیں۔ یہ نمایاں طور پر ہر محلول کی موصلیت میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ولٹیج کی ضرورت کم ہوتی ہے اور یہ نکل اینوڈ کی قبل اطمینان حل پذیری کو حاصل کرنے کے لیے اہم بورک ایڈ محلول کے PH کو کنٹرول کرنے کا بنیادی کام سرانجام دیتا ہے۔ بورک ایڈ کے کام کرنے کا میکانزم پیچیدہ ہے۔ لیکن عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ محلول کے اندر بوریٹ آئریز اور آئن کے بغیر بورک ایڈ کے امترانج کی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ جب ہائیڈروجن خارج کی جاتی ہے تو پچھے بورک ایڈ ہائیڈروجن آئن کے نقصان کی جگہ لینے کے لیے آئنائز ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک طرف PH کی تبدیلی محدود ہو جاتی ہے اور دوسری طرف بوریٹ آئن بن جاتے ہیں جب PH کو ٹھیک درج پر رکھنے کے لیے ایڈ شامل کیا جاتا ہے تو یہ بوریٹ آئریڈ ہائیڈروجن آئریز سے ملتے ہیں اور دوبارہ بورک ایڈ بناتے ہیں۔ اسی لیے بورک ایڈ صرف باہر کھینچنے سے یاد گیر محلولوں کے نقصان سے ختم ہوتا ہے۔

ہمارے نتائج



شکل 4.4 نکل کی برقی ملکھاری کے نتائج

4.5.3 مسائل اور ان کا حل:

ثیبل 4.6: نکل ملمع کاری کے مسائل اور ان کا حل

علامت	مکنہ اسباب
چپنے کی صلاحیت کا کم ہونا	نامناسب صفائی، اشیا کو نکل کے محلول میں ڈالنے سے قبل تیزابی نہیں کیا جاتا، PH کا دائرے سے باہر ہونا (بہت کم یا بہت زیادہ) نکل کا بہت سخت ہو جانا (دھانی آکوڈگی یا زیادہ چمک پیدا کرنے والا عامل) کرو میم کی آکوڈگی، ناٹریٹ کی آکوڈگی برقی روکی مداخلت، بغیر مناسب فعلیت کے نکل کے اوپر نکل، کرو میم کو پوری طرح جھیلے بغیر دوبارہ ملمع کاری، انتہائی دباؤ کے ساتھ پاش، آخر کی زیادتی۔
چپکاہٹ کا کم ہونا یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا	چپکاہٹ کی کمی کا پر کی تہہ کے اترنے کا باعث بنتی ہے چمکدار بنانے والی فلم کا پر کی قلعی کے اوپر سے ہٹانے میں ناکامی کا پر کو دھونے کے عمل میں خراب کردیتی ہے۔
غیر مناسب چمک	چمک دار نکل، چمک پیدا کرنے والے نامیاتی عامل کا حامل ہوتا ہے جو کہ وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ چمک پیدا کرنے والا عامل شامل کر کے اس کو دوبارہ بھر دیں۔
پاش کی سطح پر گڑھ پڑنا	محلول کا چکنائی یا تیل کے ساتھ آکوڈہ ہونا، محلول میں ٹھوس ذرات، نامناسب، ہلچل، درجہ حرارت بہت کم۔
پاش کا کالا پڑنا	دھانی آکوڈگی، خاص طور پر (زنک اور کاؤ میم پہلے پاش کی سطح کو چمک دار بناتے ہیں بعد میں اس پر کالی بیباں بن جاتی ہیں۔) اوپر دیکھیے، کرو میم کی آکوڈگی، ناٹریٹ کا آکوڈہ ہونا، چمک پیدا کرنے والے عامل کا غیر متوازن ہونا، PH کا مقررہ حد سے باہر ہونا، نامناسب ہلچل، گیلا کرنے والے عامل کا کم ارتکاز، غلط گیلا کرنے والا عامل۔ گیلا کرنے والا عامل، کیونکہ میکانکی ہلچل عام طور پر ہوا کی حرکت سے مختلف

ہوتی ہے۔

محلول میں ٹھوس مادہ (اینڈبیگ کو دیکھیں) صفائی کے عمل میں گرد صاف نہیں ہوئی، بر قی روکی زیادہ کثافت، بورک ایسٹ کی زیادہ مقدار (عام طور پر اس کو کم درجہ حرارت کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے) خراب الیکٹریکل سسٹم، کرومیم یا ناٹرک ایسٹ کے ساتھ آکوڈہ ہونا۔

پالش کا کھر دراہونا

پالش کرنے میں ناکامی

4.6 سلوور ملمع کاری:

سلوور ملمع کاری کے لیے سلوور ملمع کاری کے محلول کا مخصوص مرکب درکار ہے۔ مثال کے طور پر آرائشی مقصد کے لیے سلوور کی ملمع کاری کا بہترین نتیجہ سلوور کی کم مقدار کے محلول سے حاصل ہو سکتا ہے۔ بہ نسبت ان کے جو کہ انجینئرنگ کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جہاں پر نسبتاً موٹی پالش کی ضرورت ہوتی ہے۔ سلوور کی بلند کثافت بر قی روکی زیادہ کثافت کو ممکن بناتی ہے اور نتیجے کے طور پر زیادہ سستی پالش کی رفتار کام میں لائی جاسکتی ہے۔ سلوور ملمع کاری کو کاپر ملمع کاری کی نسبت کنڑوں کرنا آسان ہے۔

تجاویز:

- سطح محلول میں ڈبو نے سے پہلے و لٹچ ترتیب دیں۔
- سطح کو ڈبو نے کے بعد و و لٹچ کو دوبارہ سیٹ کریں۔
- اگر آپ زیادہ لمبے عرصے کے لیے سلوور ملمع کاری کا محلول استعمال نہیں کرتے تو یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ اینڈ کو محلول میں سے ہٹائیں اور محلول کو ڈھانپ دیں۔
- اصولی طور پر تقریباً 1um موئائی کی تہہ دو منٹ میں جمائی جاسکے گی۔
- سلوور کی ملمع کاری سے قبل اشیا کو ایسٹ میں نہیں ڈالنا چاہیے۔

4.6.1 ترکیب اور عملی اصول:

ٹیبل 4.7: سلوور ملجم کاری کے محلول کی ترکیب اور عملی شرائط

سٹر انک محلول	برق پاچ اجنا
5 - 1.5	سلو سائنس آئینڈ
90 - 75	پوتا شیم سائنس آئینڈ

عملی تقاضہ:

30 - 22	درجہ حرارت C
2-1	برقی روکی کثافت A/olm2
1.0 - 0.6	دولٹس



شکل 4.5 نکل کی برقی ملجم کاری کے نتائج

4.6.2 محلول کے اجزاء کے افعال


پوتا شیم سائنس آئینڈ (KCN):

یہ حل پذیر سلوور اینڈ سے سلوور کو حل کرنے کا کام کرتا ہے یہ محلول کی موصلیت کو بڑھاتا ہے اور محلول کی پھینکے

اور مکمل سطح کو پاٹش کرنے کی قوت بڑھاتا ہے۔

مسائل اور ان کا حل:

غیر متوازن اضافی عامل یا بلند و دلچسپی کا نتیجہ خراب ملمع کاری کی صورت میں نکلتا ہے۔ جیسا کہ تصویر میں ہے۔

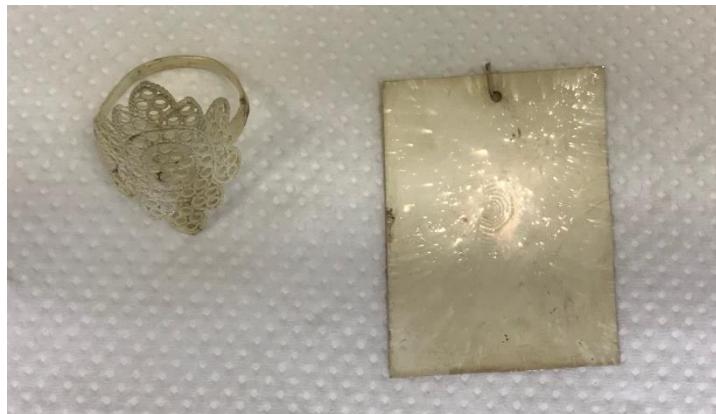

شکل 4.6: سلور پلینگ کے دوران درپیش مسائل

ٹیبل 4.8: سلور کی ملمع کاری کے مسائل اور ان کا حل

علامت	مکمل اساباب
سوراخ دار پاٹش	برقی روکی زیادہ کثافت، عمل تقطیر کی کمی
چپکاہٹ کی کمی	برقی روکوڈرست رکھنے والے بٹن کو دبانے سے پہلے شے کو ڈبو یا جاتا ہے، مناسب صفائی، مناسب سڑاک کے استعمال میں ناکامی (پاٹش کے محلول میں ڈبو یا) نکل کی غیر فعال تہہ۔
کھرد ری پاٹش	محلول میں ٹھوس اجزا کی معطل فعلیت، ایصالی گرد کو صفائی کے دوران ہٹایا نہیں جا سکا۔
سخت کھرد ری پاٹش کی سطح	برقی روکی کم کثافت، درجہ حرارت کم ہے، خراب ہونے سے بچانے والی پاٹش کی تہہ کو ہائیڈرولکلورائیڈ ایسٹ سے صاف کرنا۔

<p>کم درجہ حرارت، دھات کی کم مقدار، اینڈ کی قطبیت</p> <p>فری سائنائیڈ کافی کم ہے، اینڈ کی سطح کافی کم ہے۔</p> <p>سائنائیڈ کی مقدار کافی زیادہ ہے عام طور پر یہ معمول کے وہ لیٹھ پر زیادہ بر ق رہا کرتا ہے۔</p> <p>کم درجہ حرارت، کم دھات، کم سائنائیڈ، الیکٹریکل رابطوں کی خراب کار کردگی، زیادہ کار بونیٹ۔</p> <p>غیر معیاری دھلائی، داغ پڑنا، کاپر سے مرکب دھاتوں پر داغ پڑنے کے حوالے سے مخصوص حصہ دیکھیے۔</p> <p>نامیانی آکوڈ گی، غیر متوازن چمک۔</p> <p>کاپر کی زیادہ آکوڈ گی سلوو کی کم مقدار کے ساتھ جب ملتی ہے۔</p> <p>نکل کی غیر مناسب فعالیت۔</p> <p>چمک پیدا کرنے والا عامل کم ہے۔</p>	<p>باریک پاش کی تہہ</p> <p>(عام طور پر نیلا ہٹ آمیز سفید)</p> <p>اینڈ کی قطبیت</p> <p>اینڈ ز کا چمکنا یا قلمبیں بنانا</p> <p>کم موصیت (معمول کے وہ لیٹھ پر کم بر ق رہا)</p> <p>بھورے داغ</p> <p>چمک کا ٹکڑوں ٹکڑوں میں نظر آنا</p> <p>زرد یا گلابی پاش</p> <p>نکل کوڈھانپنے میں ناکامی</p> <p>مجموعی مدھم پن</p>
---	--

4.7 سونے کی ملمع کاری:

سونے کی برق پاش ملمع کاری کی دو اقسام ہیں۔ سونے کی ملمع کاری اور سونے کی باریک تہہ چڑھانا، جبکہ سونے کی ملمع کاری بھی بعض اوقات ہارڈ گولڈ ملمع کاری کہلاتی ہے۔ اس میں سونے کی تہہ کی موٹائی تقریباً 80ml ہے۔ سونے کے رنگ کی ملمع کاری میں صرف ایک باریک تہہ سونے کی چڑھائی جاتی ہے۔ سونے کی ملمع کاری کے لیے استعمال ہونے والا محلول بہت اچھی گہری پیلی پاش (23kl) 23 قیراط کے خالص پن کے ساتھ مہیا کرتا ہے۔ سونے کی زیادہ مقدار یقینی بنائی جائے تاکہ اشیا خراب نہ ہوں۔

فلیش گولڈ ملمع کاری میں پاش میں استعمال ہونے والے سونے کی مقدار پاش کی موٹائی کے مطابق نہیں ہوتی (ماسکرونز میں-Um) لیکن وزن میں سونے کی فی gm مقدار ہوتی ہے۔

4.7.1 سونے کے محلول کا طریقہ کار:

1- ناٹرک اور ہائیڈرو گلورک ایسٹ کا محلول (75% HC1+25 * HNo3) (aguia regia)

- درجے کے لیے کیمیائی مادے سے بنائیے۔
- 2 سونے کو (24k) زیادہ مقدار یا چھوٹے نکلوے گرم محلول (ایکواریجیا) میں تیزی سے حل ہونے کے لیے ڈالیے (سونا: ایکواریجیا تقریباً 1.5 وزن کا)
 - 3 محلول کو گرم کریں 85°C سے آگے نہ جائیے۔
 - 4 طویل عرصے تک گرم کرنے زیادہ HCl بنتا ہے۔
 - 5 گرم کریں اور عمل تبخر ہونے دیں جب تک کہ سیرپ جیسامر تکنر گولڈ کلور انڈھا صل نہ کر لیں۔
 - 6 جب سیرپ کو ٹھنڈا کریں گے تو گولڈ کلور انڈھ کی قلمیں بن جائیں گی۔
 - 7 گولڈ کلور انڈھ کو حل کرنے کے لیے تھوڑا سا پانی ڈالیے۔
 - 8 30ml امونیا میں 1ml پانی کے ارتکاز لیے امونیا کا محلول بنائیے۔ (اعلیٰ درجے کا امونیا استعمال کریں)
 - 9 گولڈ کلور انڈھ میں آہستہ آہستہ امونیا ڈالیے جب تک کہ $\text{PH}=8$ ہو۔ آپ ایک ٹھوس مواد صل کریں گے جو کہ گولڈ فلمی نیٹ کھلاتا ہے۔ فلمی نیٹ کے حوالے سے احتیاط کریں اس کو خشک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ انہتائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ دھماکہ خیز ہو سکتا ہے۔
 - 10 اضافی امونیا کو ہٹانے کے لیے ٹھوس سونے کو کئی بار دھونیں حتیٰ کہ $\text{PH}=7$ ہو جائے۔
 - 11 ایک اور مر تکنر پوتا شیم سانانڈھ کا محلول بنائیں۔
 - 12 KCN محلول کو فلمی نیٹ گولڈ میں آہستہ آہستہ اور ہلا کر ڈالیں۔ حتیٰ کہ تمام فلمی نیٹ حل ہو جائیں آپ جو محلول حاصل کر چکے ہیں اسے مدر لیکر (Mother Liquor) کہتے ہیں۔
 - 13 باقی ماندہ محلول کو گرم کریں۔ میرے تجربے کے مطابق 65°C سے زیادہ نہیں۔ اس میں سے اُس وقت تک امونیا کی تبخر ہونے دیں جب تک امونیا کی مزید بُو باقی نہ رہے۔
 - 14 مسلسل تبخر کے ذریعے PGC کی قلمیں بنائیں۔ ویکیوم بہت مددگار ہو گا۔ آپ کو تمام محلول کی تبخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب 75% تک ہو جائے تو اس عمل کو روک دیں۔ PGC کو اکٹھا کریں اور باقی ماندہ محلول کو رکھ لیں۔ ویکیوم کے ذریعے PGC کو خشک کریں۔ مدر لیکر کو اگلی پییداوار میں پھر استعمال کیا جا سکتا ہے۔

4.7.2 عملی تقاضے:


ٹیبل 4.9: سونے کی ملمع کاری کے عملی تقاضے

پلہ شینم کی پاٹش والا تائیشنیم	اینڈو میٹریل
V 3.5 -2.5	و لوچ
روم ٹھپر پچر	درجہ حرارت
مطلوبہ مقدار	حرکت ¹

4.7.3 مسائل اور اُن کا حل:

ٹیبل 4.10: سونے کی ملمع کاری میں مسائل اور اُن کا حل

محلول میں سونے کی مقدار ناکافی ہونا۔ PH کی قدر (4.3 - 3.8) کو چیک کریں۔ اگر PH کافی زیاد ہے تو سڑک ایسٹ شامل کریں۔ اگر PH کافی کم ہے تو کاسک پوتاش محلول (10%) شامل کریں اور عمل اصولوں کا خیال رکھیں۔	غیر معیاری ملمع کاری مدھم داغ
---	----------------------------------

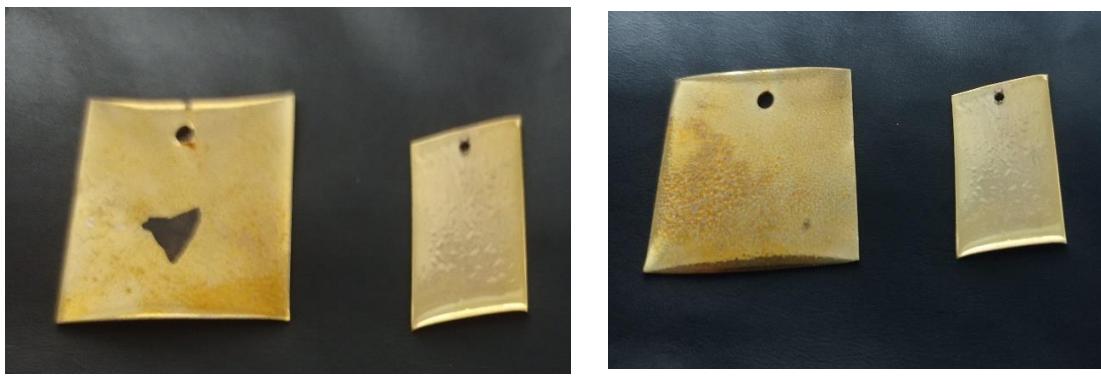

شکل 4.7 سلوپ پیشنگ کے دوران در پیش مسائل

4.8 ملیع کاری کے بعد:

ملیع کاری کے بعد سطح کو پانی سے دھولیں تاکہ اضافی محلول صاف ہو جائے اور اسے حرارت سے خشک کریں یہ عمل داغ دھبے پڑنے سے بچنے کے لیے کافی اہم ہے۔ بعض اوقات مکنی یا چاول کی بھوسی بھی خشک کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ کچھ دھاتوں کی ملیع کاری میں خراب ہونے سے بچانے کے لیے ایک واضح تہہ پاش کی استعمال کی جاتی ہے۔ سطح پر آخری پاش کی تہہ جمانے کے لیے اسے کامل طور پر تیل یا چکنائی سے پاک ہونا چاہیے۔ محلول کو عام طور پر برق پاش طریقے یا برش کی مدد سے استعمال کیا جاتا ہے۔

4.10 گمراہی اور برتنی ملیع کاری کے پلانٹ کو کنڑول کرنا:

روزانہ:

- ☆ محلول کا درجہ حرارت چیک کریں۔
- ☆ محلول کا ارتکاز چیک کریں۔
- ☆ PH چیک کریں اور ترتیب دیں۔
- ☆ آلمہ تقطیر اور برتنی روکودرست رکھنے والے آلے کی کارکردگی کو چیک کریں۔

ہفتہ وار:

- ☆ بچا ہوا محلول صاف کریں، اگر ہے۔
- ☆ محلول، ہیٹر اور ٹمپر پیچر کنڑول کرنے والے آکوں سے میل صاف کر دیں۔
- ☆ اگر ضرورت ہو تو محلول کو دوبارہ بھریں۔ (replenish)

ماہنہ:

- ☆ ہوا کو باہر نکالنے والی ہڈ کو چیک کریں۔
- ☆ پلانٹ کی جگہ اور ٹینکوں کو باہر سے صاف کریں۔
- ☆ ٹمپر پیچر کنڑول رز کو چیک کریں۔
- ☆ پمپنگ اور فلٹر سسٹم کا معائنہ کریں۔
- ☆ سپرے نوڈ لز کا معائنہ کریں اگر ضرورت ہو تو بدل دیں۔
- ☆ گرم کرنے والی کوائل اور ہڈز کو صاف کریں۔

باب پنجم

برقی ملمع کاری کے معیار کی آزمائش

5.1 برقی ملمع کاری کے معیار کی آزمائش کے بین الاقوامی اصول

یونپے دیے گئے ٹیبل میں پاکش کے معیار کو چیک کرنے کے بین الاقوامی اصول درج ہیں:

نمبر شمار	ٹیسٹ	بین الاقوامی معیار
1	نکل خارج کرنے والا ٹیسٹ	EN 188
	موٹانی کا ٹیسٹ	ISO 9220, 1503497
	گلنے کی مزاحمت	ASTMB 117, ISO 9227
	چپکاہٹ	ASTMB 571, ISO 1456

5.1.1 نکل کے خارج ہونے کا ٹیسٹ:

نکل کے خارج ہونے کو چیک کرنے کے لیے یورپی معیار کا ٹیسٹ EN 1811, NI: 2011, EN 1811: 2015 کا ٹیسٹ میں اختیار کیا گیا ہے۔ اس ٹیسٹ میں رجسٹریشن، تدریپیائی، مختار نامہ اور Annex xvii (کہ اس میں جن کیمیائی مادوں پر پابندی لگائی گئی ہے) جیسے معیاروں کی تتمیل کی جاتی ہے۔ EN1811 کے مطابق نکل خارج ہونے کی قابل اجازت حد 0.35 ug/cm^2 ہے اگر جیولری کو جسم کے چھید میں استعمال کرنا ہے۔ اور اگر جیولری جلد کے ساتھ براہ راستہ چھوٹی ہے تو پھر اس کی حد 0.88 ug/cm^2 ہے۔

اس ٹیسٹ میں 0.5% سودیم کلور ائنڈ، 0.1% لیکٹک ایسٹ اور 0.1% یوریا کا مرکب استعمال ہوتا ہے۔ PH کو 10% امونیا کے ساتھ 6.5 پر کھا گیا۔ محلول کو تیاری کے بعد دو گھنٹے کے اندر استعمال کیا گیا۔ پاکش شدہ جن نمونوں کا ٹیسٹ کرنا تھا انہیں ٹیسٹ سے پہلے بالاصوتی صفائی کے طریقے سے صاف کیا گیا۔ دھات کے ٹکڑے کو $10-15 \text{ ml}$ کے اس مصنوعی مرکب (sweat) میں ایک ہفتے کے لیے 30°C پر کھا گیا۔ ایک ہفتے بعد اسے الگ کیا گیا ہے۔ اور انڈ کٹوی کپڑ پلازما یوک ایمیشن پیکرڈ سکوپی (inductively coupled plasma) (ICP-OES)atomic emission spectroscopy (ug/cm²) کے ذریعہ تجزیہ کیا گیا۔ نتائج (ug/cm²) نی ہفتے کے حساب سے ظاہر کیے گئے۔

ٹیبل 5.2


نمونہ	کاپر سائیانس	ایسڈ کاپر	منٹ 5	منٹ 20	منٹ 10	منٹ 15	منٹ 2	لیکور	کل کا اخراج (ug cm ² /wmk)
1	منٹ 4	منٹ 5	منٹ 5	منٹ 2	منٹ 2	-	126	-	
2	منٹ 4	منٹ 5	منٹ 5	منٹ 2	منٹ 2	-	143	-	
3	منٹ 4	منٹ 5	منٹ 5	منٹ 2	منٹ 2	-	98	-	
4	منٹ 4	منٹ 5	منٹ 5	منٹ 3	منٹ 3	-	65	-	
5	منٹ 4	منٹ 5	منٹ 5	منٹ 2	منٹ 2	-	48	-	
6	منٹ 4	منٹ 5	منٹ 5	منٹ 3	منٹ 3	-	39	-	
7	منٹ 4	منٹ 5	منٹ 5	منٹ 3	منٹ 3	-	46	-	
8	منٹ 4	منٹ 5	منٹ 5	منٹ 3	سکینڈ 15	-	18	سکینڈ 15	
9	منٹ 4	منٹ 5	منٹ 5	منٹ 5	سکینڈ 15	-	12	سکینڈ 15	
10	منٹ 4	منٹ 5	منٹ 5	منٹ 3	سکینڈ 20	-	16	سکینڈ 20	



ٹکل کی رہائی کی جائجے کے لیے تیار کردہ مصنوعی پسینہ



شکل 5.2 نکل ریلیز ٹیسٹ سے پہلے اور بعد کے صنعی نمونے

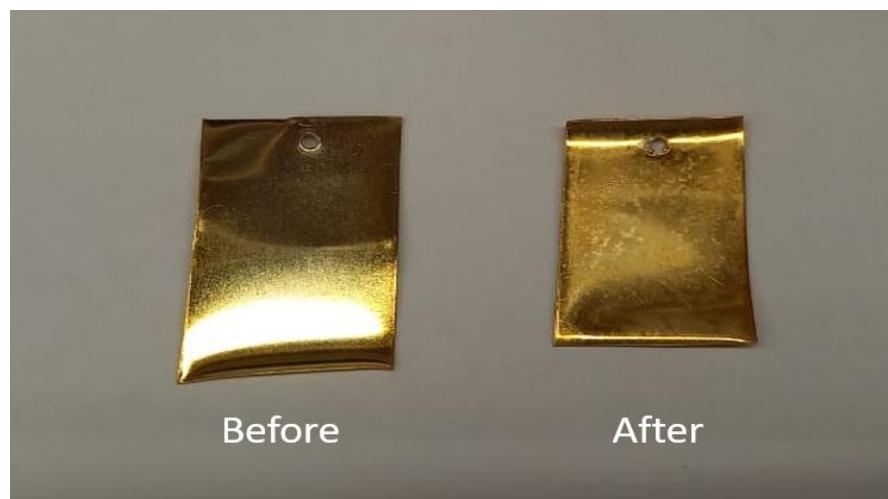


شکل 5.3 ہمارے نمونے نکل ریلیز ٹیسٹ سے پہلے اور بعد میں


5.1.2 موٹائی کا ٹیسٹ:

برقی ملمع کاری کا ایک اہم اصول پاش کی موٹائی ہے کیونکہ یہ براہ راست قیمت، گلنے کے عمل کو اور شیلف لائف کو متاثر کرتی ہے۔ پاش کی موٹائی کو متعین کرنے کے لیے ISO 9220 and ISO 3497 ایک معیاری ٹیسٹ ہے۔ ISO الیکٹرون مائیکرو سکوپ کو استعمال کرتے ہوئے کیا گیا۔ یہ تحریکی تکنیک ہے جس کو کراس سسکشنل کٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں 10% سے کم غیر یقینیت ہے۔ ISO 3497 پاش کی موٹائی کو ایکسرے سسکرڈو


میک طریقے سے جانچتا ہے۔

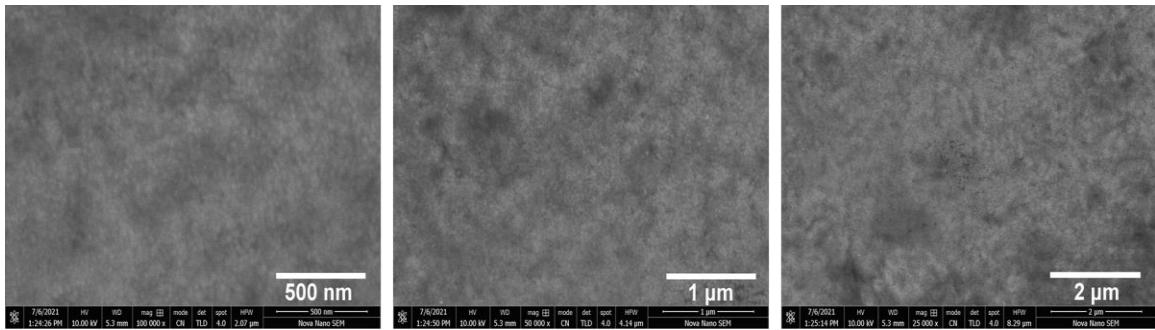

شکل 5.4 کاپر سائناڈ پلیٹ نمونے کی ایس ای ایم تصاویر

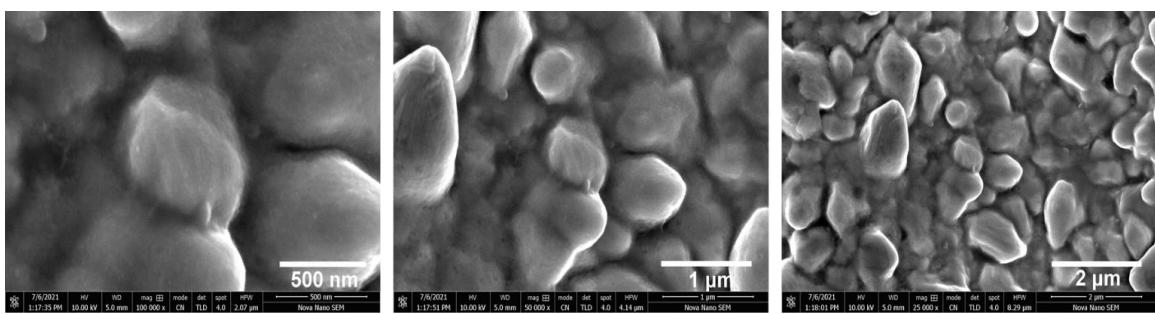


شکل 5.5 ایڈ کاپر پلیٹ نمونے کی ایس ای ایم تصاویر

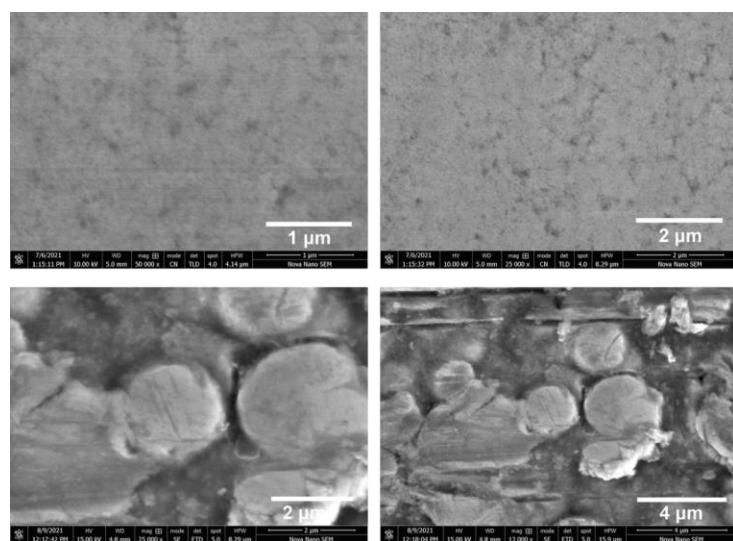


شکل 5.6(a) اور (b) ہمارے سلوو پلیٹ نمونے کی ایس ای ایم تصاویر، (سی) اور (ڈی) صنعتی سلوو پلیٹ نمونے کی ایس ای ایم


تصاویر

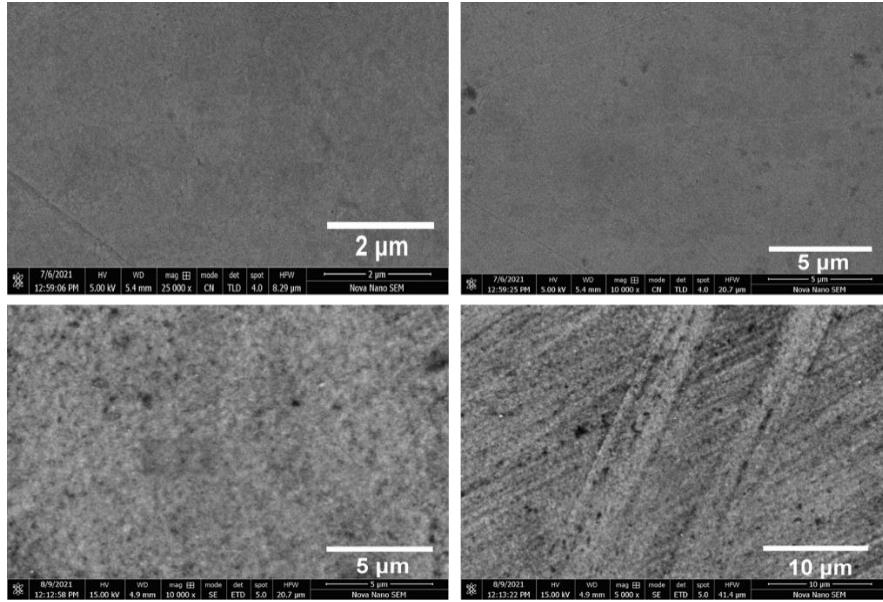

شکل 5.7 صنعتی گولڈ پلیٹ نمونے کی ایس ایم تصاویر

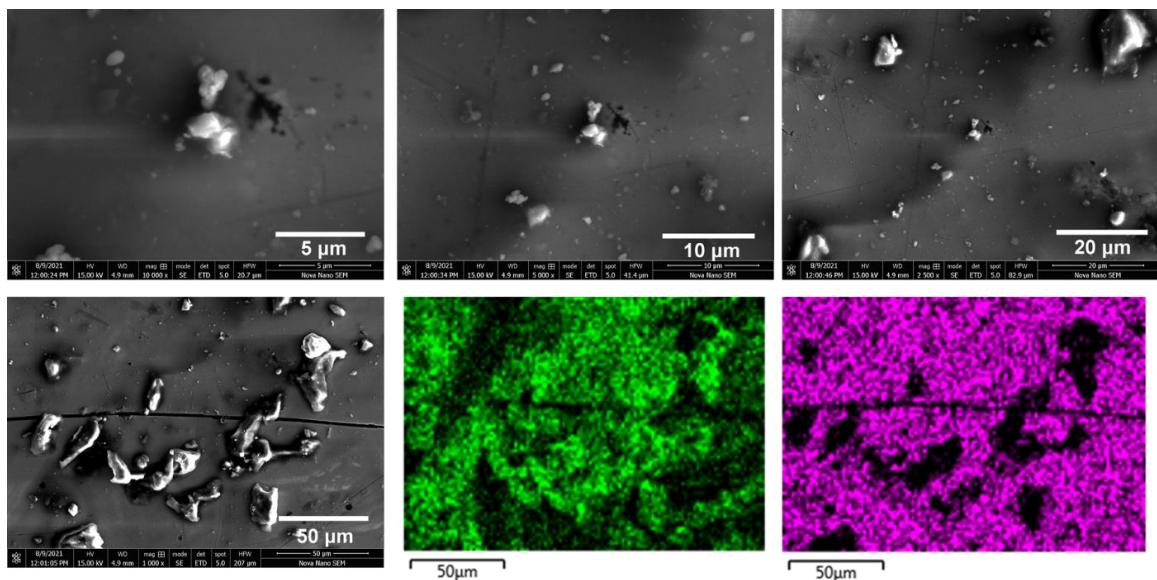

شکل 5.8 صنعتی گولڈ پلیٹ نمونے کی ایس ایم تصاویر

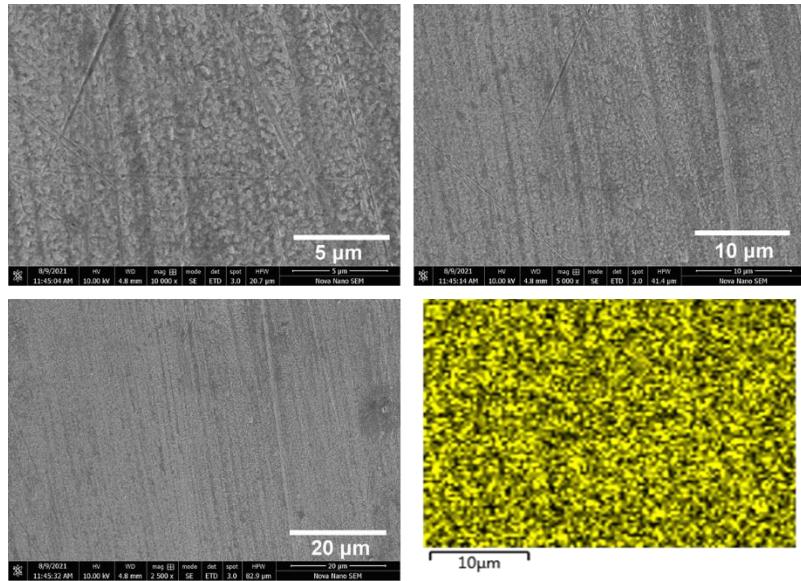

شکل 5.9 ہمارے گولڈ پلیٹ نمونے کی ایس ایم تصاویر

اوپر دیئے گئے ہمارے ملمع شدہ نمونوں اور صنعتی نمونوں کے مقابلی SEM ایجراز اس نتیجے تک پہنچاتے ہیں کہ ہمارے اپنے قلعی شد نمونے زیادہ ہم آہنگ اور ہموار ہیں۔ یہ تصویر یہ بتاتی ہیں کہ صنعتی نمونے میں کاربن کانگالاصل پن زیادہ ہے اس کی تصدیق EDX نتائج سے ہوتی ہے۔ صنعتی پاش شدہ نمونوں میں شگاف بھی ہے جبکہ ہمارے پاش شدہ نمونوں میں میل نہیں ہے، شگاف بھی نہیں ہیں اور یہ ہم وار اور ہم آہنگ ہیں۔

5.1.3 چپکاہٹ کا ٹیسٹ:

چپکاہٹ کا ٹیسٹ بر قی ملمع کاری کے معیار کا تعین کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ جمیوعی کارکردگی کا اندازہ لگاتا ہے۔ پاش کی زیریں سطح پر چپکاہٹ کو چیک کرنے کے لیے مختلف تکنیکیں استعمال کی جاتی ہیں۔ جیسے کہ موڑ (bend) ٹیسٹ، فائل ٹیسٹ، ہیٹ کوئنچ (quench) ٹیسٹ اور ایمپیکٹ (impact) ٹیسٹ ISO ASTMB 571 اور ASTMB 905 دھاتی اور غیر نامیاتی پاش کی 1456 پاش کی چکنے کی صلاحیت کو جانچنے کے کیفیتی ٹیسٹ ہیں۔

چکنے کی صلاحیت کو میکانائزڈ ٹیپ ٹیسٹ (mechanized tape test) کے ذریعے جانچتا ہے۔



شکل 10.10 چپکاہٹ کے ٹیسٹ کی تصاویر